

无级变速器异响

故障描述:

一辆04款奥迪2.4轿车使用01J型无级变速器,该车大概行驶使用17万公里左右时,早晨凉车时会从变速器内部发出“吱吱”的声音,绝对是液体发出的声音,同时用手摸外部滤清器管路明显感觉有振手的感觉,热车后不怎么明显。

故障诊断:

- 1). 故障分析:根据响声发出的部位,规律同时在结合该款变速器冷却控制系统的结构控制原理,确定该问题的解决应该还是围绕整个冷却部分进行。
- 2). 故障排除:更换DBV2限压阀响声彻底消除(如下图)

