

收音机工作异常

故障描述:

涉及车型: 底盘号在 LFV2A21K383056647-LFV2A21K383058229 之间的速腾轿车, 共计 1582 辆, 但并不是所有这些速腾轿车都有问题, 需要到 4S 店具体检查。

故障现象: 车辆在正常使用过程中偶尔会出现以下故障现象: 内容来自 AB 汽车网

- A). 拨下点火钥匙, 收音机不关机。
- B). 点火过程中, 收音机不卸荷断电, 仍然工作。
- C). 行车过程中, 收音机偶然断电不工作。
- D). 启动之后, 手动空调风量开关调至 4 档, 可导致收音机偶然断电。

故障诊断:

- 1). 故障原因: 发生此故障的速腾轿车由于转向柱开关 S 触点电压不稳, 导致收音机偶发
- 2). 处理方法: 检查底盘号在 LFV2A21K383056647-LFV2A21K383058229 之间的速腾轿车, 若蓄电池静态电压在正常范围内 (不低于 12.5V), 检查蓄电池接线柱及车身搭铁等可靠正常。若正常, 测量收音机插头上对应转向柱开关 S 触点电压, 若电压低于 8V 则更换转向柱开关, 不允许直接更换收音机。