

P0171燃油修正值偏稀故障解析

故障码说明:

故障码	故障类型	故障说明	故障原因
P0171	B	燃油修正值偏稀	1. 空气泄漏 2. 燃油压力不足 3. 曲轴箱强制通风阀卡滞 4. 喷油器阻塞

故障码诊断流程:

1.检查自节气门体后的进气系统是否漏气	
若正常, 进行下一步检查	若异常, 更换相关零部件或对其进行修复
2.检查燃油压力	
若正常, 进行下一步检查	若异常, 检查燃油管路及燃油泵
3.检查曲轴箱通风阀	
若正常, 进行下一步检查	若异常, 更换曲轴箱通风阀
4.检查喷油嘴	
若正常, 更换 ECM	若异常, 更换喷油嘴