

P0840 副皮带轮油压传感器故障分析


故障码说明：

DTC	说明
P0840	副皮带轮油压传感器故障

1). 工作原理

CVT-ECU 通过监测副皮带轮油压传感器的输出电压执行故障检测。

2). 电路图

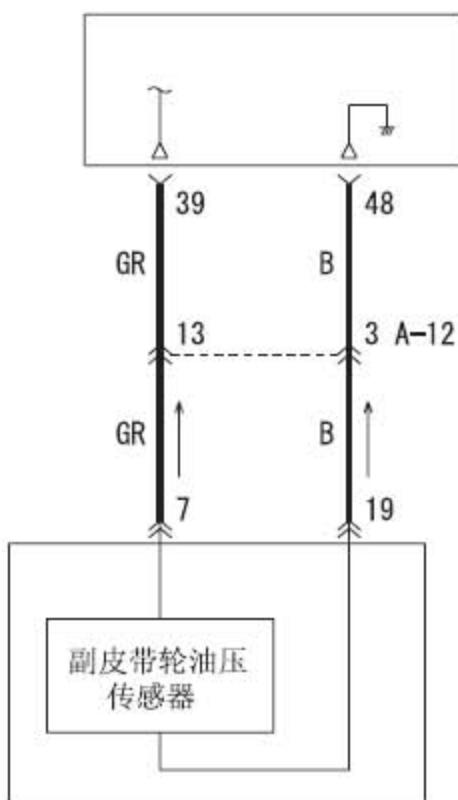

B-107



C-30

JAE-E											
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

线色代码:

B:黑色	LG:浅绿色	G:绿色	L:蓝色	W:白色
Y:黄色	SB:天蓝色	BR:棕色	O:橙色	GR:灰色
R:红色	P:粉红色	PU:紫色	V:紫罗兰色	

故障码分析：

1). 判断标准

- A). 油温度为 -20°C 或更高和副皮带轮油压传感器电压为 4.69 V 或更高的状态保持 5 秒。
- B). 油温度为 -20°C 或更高和副皮带轮油压传感器电压为 0.09 V 或更低的状态保持 5 秒。

2). 可能的原因

- A). 阀体总成故障（副皮带轮油压传感器故障）
- B). 线束和插接器损坏
- C). CVT-ECU 故障

故障码诊断流程：

1). 诊断仪数据清单

A). 副皮带轮油压传感器信号

诊断仪上显示	检查条件	正常情况
副皮带轮油压传感器信号	发动机：怠速 换挡杆位置：N	约 1.0V

B). 问题：检查结果是否正常？

- a). 是：间歇性故障
- b). 否：转到第 2 步。

2). 检查下列插接器：

- A). CVT 总成插接器 B-107
- B). CVT-ECU 插接器 C-30
- C). 中间插接器 A-12
- D). 检查各端子有无接触状态故障及是否内部短路。
- E). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 3 步。
 - b). 否：修理有问题的插接器。

3). 检查 CVT-ECU 插接器和 CVT 总成插接器之间的线束是否断路和对地短路。

- A). CVT-ECU 插接器 C-30 (39 号端子) 和 CVT 总成插接器 B-107 (7 号端子) 之间。
- B). CVT-ECU 插接器 C-30 (48 号端子) 和 CVT 总成插接器 B-107 (19 号端子) 之间。
- C). CVT-ECU 插接器 C-30 (49 号端子) 和 CVT 总成插接器 B-107 (5 号端子) 之间。
- D). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 4 步。
 - b). 否：修理线束。

- 4). 更换阀体总成后，重新检查症状
 - A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：检查完成。
 - b). 否：更换 CVT-ECU。

LAUNCH