

P0132、P0134 上游氧传感器信号电路故障解析

故障码说明：

故障码	说明
P0132	上游氧传感器信号电路电压过高
P0134	上游氧传感器电路信号故障

检查电路

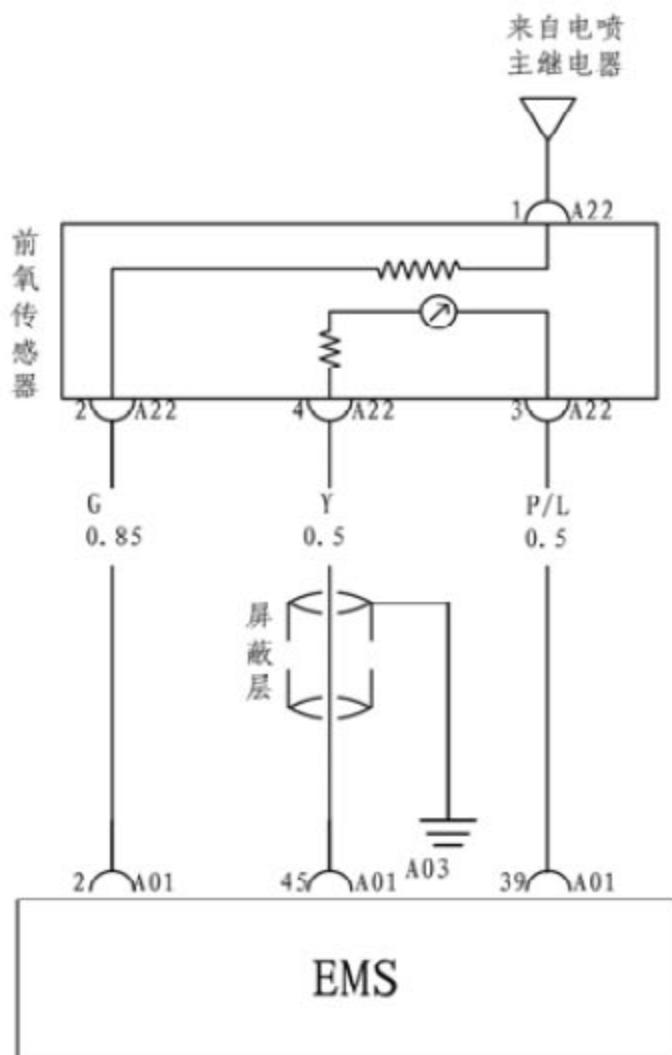


图-4

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪及转接器，将点火开关置于“ON”。		下一步
2	起动发动机，怠速运行至冷却液温度达到正常值。观察诊断仪上“氧传感器电压”项数值的变化，此时显示数值应该在 100mV~900mV 之间快速变化。	是	诊断帮助
		否	下一步
3	检查线束端接 ECU 连接器的端子 39、端子 45 分别与传感器接连接器端子 3、端子 4 之间线路是否对电源短路、断路。	是	修理或更换线束
		否	诊断帮助

LAUNCH