

U0199 本田智能ECU与车门多路控制单元失去通信故障解析


故障码说明：

DTC	说明
U0199	本田智能ECU与车门多路控制单元失去通信

故障码诊断流程：

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 2) .将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查故障诊断码。
是否显示DTC U0199?
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查智能ECU 和车门多路控制单元之间是否松动或连接不良。
- 5) .从车身电气系统选择菜单中选择UNIT INFORMATION (单元信息)，然后选择CONNECTED UNIT (已连接的单元)。
是否检测到车门多路控制单元?
是 - 更换智能ECU。
否 - 转至步骤6。
- 6) .将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 7) .断开车门多路控制单元37 针连接器。
- 8) .断开智能ECU 连接器B (32 针)。
- 9) .分别检查智能ECU 连接器B (32 针) 7 号和8 号端子与车门多路控制单元37 针连接器33 号和35 号端子之间是否导通。

车门多路控制单元 37 针连接器
阴端子的线束侧

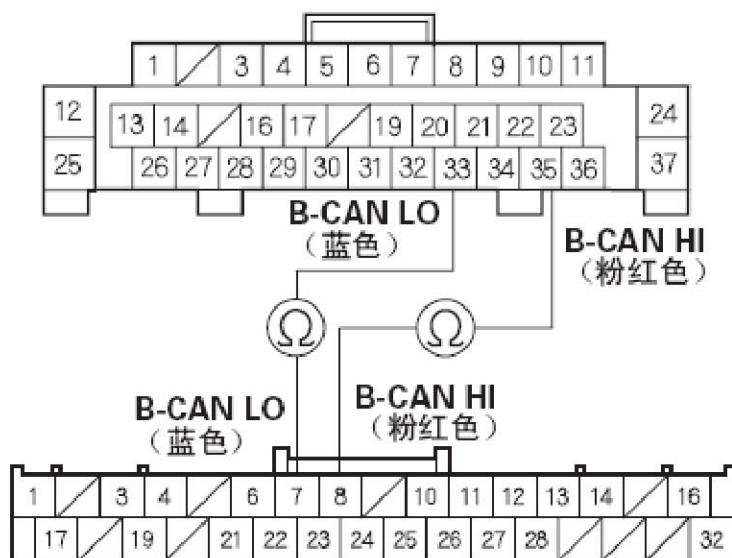

智能 ECU 连接器 B (32 针)
阴端子的线束侧

是否导通？

是 - 更换智能ECU。

否 - 智能ECU 和车门多路控制单元之间线束断路。