

怠速不稳

故障描述：

一辆 2008 年的广州本田雅阁轿车发动机拆装后，出现发动机着车后故障指示灯常亮、怠速不稳、开空调后转速反而下降的故障。

故障诊断：

- 1) . 该车装有自诊断系统，由于故障指示灯亮，因此可借助其电脑自检系统帮助检修。先找出自检短接插头(仪表板右下方数据链路连接器中一个单独的双脚插头)，将其两个插脚用导线连接。
- 2) . 然后将点火开关转至“ON”位置(不用起动发动机)，这时故障指示灯开始闪烁，读出其故障码为“10”，查找该车资料得知故障码“10”为进气温度传感器故障。
- 3) . 因此，打开发动机罩盖，找出进气温度传感器(在进气歧管中部)，检查后，发现温度传感器插头的两根导线拉得很紧，开始怀疑是布线不好造成，但经整理，故障仍没消除。
- 4) . 把温度传感器从进气歧管上拆下来，发现传感器已烧成黑色且感应芯也已变形凸起。温度传感器工作在低温环境之中，且没有大电流经过，为何会被烧成这样。
- 5) . 当检查怠速控制阀时，才发现原来怠速控制阀就在温度传感器的附近，且两者的插头一模一样，但怠速控制阀的插头导线明显比温度传感器的长很多，因而估计是装发动机时把插头错调了。
- 6) . 调换两插头，用一只 600Ω 的电阻模拟温度传感器代替已被烧坏的温度传感器，着车实验，一切正常。
- 7) . 更换进气温度传感器，故障排除。