

自动变速箱故障警告灯自动点亮

故障描述：

一辆宝马 330i 轿车，汽车在行驶过程中，仪表盘的自动变速箱故障警告灯会自动点亮，此时变速箱便会进入锁档状态。

故障诊断：

1) . 维修人员用汽车诊断仪读取故障码为：

- 变速箱油温传感器可信度，当前不存在。
- 档位监控可信度故障，当前存在。
- 档位 3 可信度故障，最后一次发生在节气门开启角度大约 8.2%，输出轴转速为 864r/min，当前不存在。
- Turbo 转速传感器可信度，目前不存在，共出现两次。

2) . 对故障进行重新清理，然后故障灯熄灭，在进行路试。大约行驶于 3KM，自动变速箱故障灯再次出现，只是用手动拨动档杆，感觉有强烈的换挡冲击，而且变速箱处于锁档状态。回厂读取故障码，2 和 3 再次出现。说明是档位开关信号不良引起的，然后找到档位开关接口，只有五根线。然后对针脚电压进行检查，发现只有一根为 12V，其它均为 0V。这说明，EGS 电控系统采用的是 4 根信号线电压变化的逻辑关系。然后进行档位专项测试，读取信号档位信号 L1、L2、L3、L4 等，进行检查，然后发现档位开关与实际值不符合，所以决定更换档位开关，然后故障得以解决