

P0268第三缸喷油器针脚对电源短路故障解析


故障码说明：

DTC	说明
P0268	第三缸喷油器针脚对电源短路

故障码分析：

- 1). 当发动机启动后ECU 内的喷油器驱动模块对电路电压进行测量，当电压符合对电源短路模式的电压时，判断为对电源短路故障。
- 2). 电路简图：

示意电路：

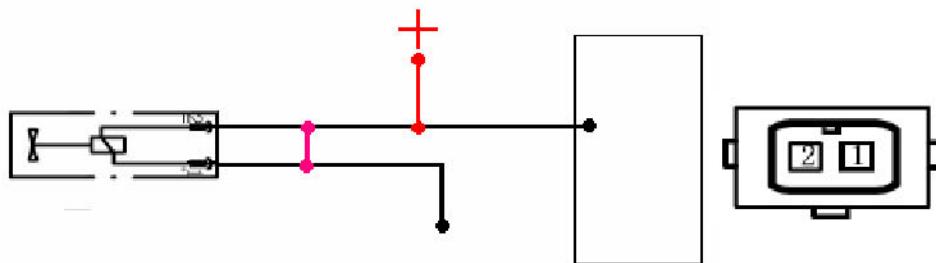

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0268		P0268
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题		维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目	
1). 连接到ECU 7 号脚的电路与93号电源短路		1). 连接到ECU 7 号脚的电路与93号电源短路	
2). 连接到ECU 7 号脚的电路与其他电源电路短路。		2). 连接到ECU 7 号脚的电路与其他电源电路短路。	