P0011 CMP 正时过早故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0011	CMP 正时过早

故障码分析:

检测条件:

● 如果在最大气门正时延迟情形下控制油压控制阀(OCV),则对于指定的期间, 实际的气门正时比目标气门正时超前15°。

监测条件:

- 发动机转速低于4,000rpm
- 发动机冷却液温度为 70—110 °C {158—230 °F}

诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,则MIL亮。
- 如果PCM检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据(模式2/模式12)。
- 是否有DTC储存在PCM 内存中。)

可能的原因:

- OCV故障
- OCV中的滑阀被卡在超前位置
- 可变气门正时执行器被卡在超前位置
- 由于正时链条打滑而导致的正时链条松动或气门正时不正确
- PCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据(模式12)是否已记录?
 - 是:执行下一步。
 - 否: 在维修工单上记录冻结帧数据(模式12),然后执行下一步。
- 2). 认可提供的相关修理信息, 是否有任何相关维修信息?
 - 是:根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理,则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

- 3). 检查OCV是否出现故障
 - A).起动发动机。
 - B). 提升发动机的转速。
 - C). 让发动机停止运行。
 - D). 拆下OCV。
 - E). 检查在0CV 中的滑阀的位置。
 - F).滑阀是否位于延迟点火位置?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 更换OCV, 然后执行第6 步。
- 4). 检查止动器销钉机械装置
 - A). 拆下正时链条。
 - B). 检查止动器销钉。
 - C). 止动器销钉机械装置是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 更换可变气门正时执行器, 然后执行第6 步。
- 5). 检查转子位置
 - A). 拆下可变气门正时执行器。
 - B). 转子的位置是否在最大气门正时延迟处?
 - 是:可变气门正时机械装置正常,执行下一步。

说明:

- a). 被检测出来的该DTC 为间歇性问题。
- b). 可使用可变气门正时控制功能的清洁模式去除间歇性问题。
- 否:更换可变气门正时执行器,执行下一步。
- 6). 确认DTC P0011的检修已经完成
 - A).确保重新连接所有断开的连接器。
 - B).使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
 - C). 关闭点火开关。
 - D). 起动发动机,并使其完全预热。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 7).将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 8). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择"自检"。
 - 选择"模块"。
 - 选择 "PCM"。
 - 选择"检索CMDTC"。
 - B). 如果使用掌上电脑

- 选择"模块测试"。
- 选择"PCM"。
- 选择"自检"。
- 选择"检索CMDTC"。
- 9). 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 10). 按下DTC屏幕上的清除按钮,以清除DTC。
- 11). 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 否: 检修完成。

LAUNCH