

P2271下游氧传感器性能下降（偏浓故障）故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P2271	下游氧传感器性能下降（偏浓故障）

故障码分析：

- 1). 正常情况下，氧传感器信号应该在控制目标值上下波动。如果发现传感器电压在一定时间持续偏浓，系统将对混合气进行减稀，如果传感器电压信号没有按照期望的方向变稀，则判断为氧传感器偏浓故障。

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容			
读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P2271		P2271
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题 1). 下游氧传感器性能下降，需要更换。		维修提示：故障未被最终确认，等待ECU 完成最终检测 ！	