

雨刮在运行时抖动、刮水不彻底并有异响

故障描述:

一辆一汽-大众宝来 2007 款轿车行驶 15063KM 后, 车主反映雨刮在运行时抖动、刮水不彻底并有异响。

故障诊断:

- 1). 检查雨刮片是否正常, 如磨损严重会造成上述故障现象。
- 2). 检查风窗清洗液是否采用符合要求的专用风窗清洗液。
- 3). 拆下雨刮片, 检查雨刮臂勾头与风挡接触之间是否存在夹角, 正常情况下不应存在夹角。(见图片)



正常状态: 雨刮臂
勾头与风挡接触
面无夹角

图 1 雨刮臂勾头正常状态



不正常状态: 雨刮
臂勾头与风挡接
触面有夹角

图 2 雨刮臂勾头不正常状态

- 4). 雨刮工作时抖动、异响的原因
 - A). 雨刮片损坏。
 - B). 雨刮臂勾头与风挡接触面有夹角, 造成雨刮片工作时不能与风挡面正确接触。
- 5). 更换雨刮片并重新调整后, 故障排除。

维修总结:

- 1). 在给用户更换雨刮片或拆装雨刮臂时, 应保证雨刮臂勾头与风挡接触面无夹角。
- 2). 建议用户保证风挡清洁、寒区注意防冻, 以防止大阻力造成雨刮臂勾头变形。
- 3). 采用符合要求的专用风窗清洗液能清除风挡脏物, 可防止雨刷片过早损坏。

LAUNCH