

燃油泵有蜂鸣噪音

故障描述:

一辆一汽大众宝来 2010 款轿车行驶 26596KM 后，车主反映该车启动后燃油泵传出蜂鸣噪音。

故障诊断:

- 1). 经了解该车此前更换过燃油滤清器，之后出现噪音。举升车辆，检查该车使用的燃油滤清器备件号为 6Q0 201 051 C。根据相关资料，2009 年 12 月 22 日后的新宝来取消了燃油滤清器中的限压阀，将其集成在燃油泵中，如果更换了带限压阀的燃油滤清器会导致压力高达 0.6MPa，油泵因工作负荷过大而产生噪音。
- 2). 更换不带限压阀的燃油滤清器（备件号为 180 201 511）后故障排除。

LAUNCH