

有时熄火，之后无法启动

故障描述：

一辆一汽-大众迈腾 2010 款 1.8T 轿车行驶 86523KM 后，车主反映该车有时熄火，但马上可以再次起动。

故障诊断：

- 1). 维修人员检测发动机控制单元，发现故障码 12425——燃油泵控制单元故障，偶发。
- 2). 查阅电路图得知，为燃油泵控制单元供电的熔丝为 SD10。在发动机怠速运转时，晃动 SD10，发动机熄火。拆下熔丝盒检查，发现 SD10 的插孔与其电源线有接触不良的现象。
- 3). 更换熔丝盒，故障排除。

LAUNCH