

P1453空气泵继电器故障解析

故障码说明：

DTC	说明
故障码：P1453	空气泵继电器（K40/7KN）

故障码分析：

- 1). 这故障码说明二次空气喷射泵继电器的元件与线路问题。
- 2). 故障设定条件：
 - A). 二次空气喷射 ON 时，电压高于 3V
 - B). 二次空气喷射 OFF 时，电压低于 9V

故障码诊断流程：

- 1). 若拥有诊断测试仪器，选择作动测试选单，强迫操作二次空气喷射泵，检查马达运转与是否有异音。
- 2). 若没有诊断仪器，在右前继电器盒找出二次空气喷射泵继电器，暂时将它摆置一旁，再用一电线跨接继电器插座的 30 号与 87 号孔，此时马达应该被强迫运转

