

P0336 曲轴位置传感器信号不合理故障 故障分析

故障码说明:

DTC	说明
P0336	曲轴位置传感器信号不合理故障

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器，将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	拔下线束上转速传感器的接头，用万用表检查转速传感器2#与3#针脚之间的电阻值在20℃下是否在770~950Ω之间。	是	下一步
		否	更换传感器
3	检查转速传感器接头2#、3#分别与ECU的34#、15#之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	检查飞轮信号盘是否完好。	是	诊断帮助
		否	更换信号盘