

# POAE2-773 混合动力蓄电池预充电触点 故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
POAE2-773	混合动力蓄电池预充电触点电路卡在关闭位置

## 故障码分析：

DTC编号	INF代码	DTC 检测条件	故障部位
POAE2	773	仅SMRB ON时，电流施加至 SMRP (SMRP卡在关闭位置)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接器连接</li> <li>• 混合动力车辆转换器 (DC/DC转换器)</li> <li>• 混合动力车辆控制 ECU</li> </ul>

## 故障码诊断流程：

### 警告：

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前，务必采取安全措施，如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中，防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后，在接触任何高压连接器或端子前，等待至少 10 分钟。等待 10 分钟后，检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为 0V。

### 提示：

- 使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要 10 分钟。
- 如果输出 POAE2-773，则车辆无法起动


### 1). 检查混合动力车辆转换器

警告：务必佩戴绝缘手套。

- A). 将电源开关置于 OFF 位置并拆下维修塞把手。

注意：拆下维修塞把手后，除非修理手册规定，否则请勿将电源开关置于ON (READY)位置，因为这样可能会导致故障。

- B). 从HV继电器总成上断开混合动力车辆转换器 (DC/DC转换器) 连接器 w1、v1 和 v3。

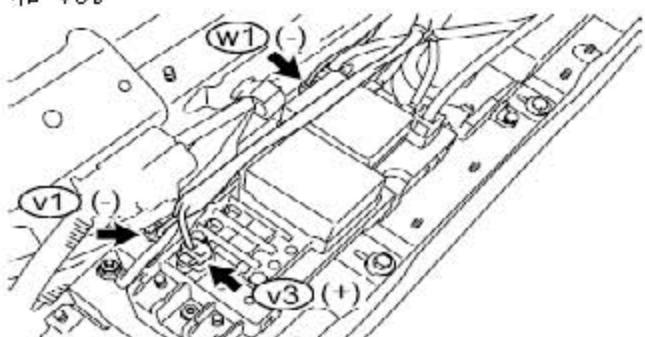

C). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

诊断仪连接	规定状态
w1-1 (预充电 +) - v1-1 (高压 -)	10 kΩ 或更大

提示：如果电阻在 28.5 和 31.5 Ω 之间，则可断定 SMRP 卡在关闭位置。

正常：进行下一步

异常：更换混合动力车辆转换器

2). 检查连接器的连接情况（混合动力车辆控制 ECU 连接器）

正常：进行下一步

异常：牢固连接

3). 检查连接器的连接情况（蓄电池组线束连接器）

正常：进行下一步

异常：牢固连接

4). 检查连接器的连接情况（混合动力车辆转换器连接器）

正常：更换混合动力车辆转换器

异常：牢固连接