

P0C30-390 混合动力蓄电池组故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0C30-390	混合动力蓄电池组高电荷状态

描述：混合动力车辆控制 ECU 监视其内部操作并检测故障。

故障码分析：

DTC编号	INF代码	DTC 检测条件	故障部位
P0C30	390	充电控制故障	<ul style="list-style-type: none"> • HV 蓄电池 • 混合动力车辆控制 ECU • 蓄电池智能单元

故障码诊断流程：

警告：

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前，务必采取安全措施，如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中，防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后，在接触任何高压连接器或端子前，等待至少 10 分钟。等待 10 分钟后，检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为 0V。

提示：使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要 10 分钟。

1). 检查定格数据

- A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
- B). 将电源开关置于 ON (IG) 位置。
- C). 选择以下菜单项：Powertrain/Hybrid Control/Trouble Codes。
- D). 读取输出的 DTC。
- E). 读取 P0C30-390 的定格数据。

结果

结果	转至
“WIN Control Power” 为 0 W，并且“SOC”为 70% 或更大。	A
除上述情况以外	B

A: 进行下一步

B: 转至步骤 3

2). 检查 DTC 输出 (HV)

- A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
- B). 将电源开关置于 ON (IG) 位置。
- C). 选择以下菜单项：Powertrain/Hybrid Control/Trouble Codes。
- D). 检查是否输出 DTC。

结果

结果	转至
仅输出 P0C30-390 。	A
输出 P0C30-390 和其他 DTC。	B

A: 更换混合动力车辆控制 ECU

B: 转至 DTC 表

3). 更换混合动力车辆控制 ECU

4). 更换 HV 蓄电池

5). 更换蓄电池智能单元