


# B1423 侧面安全气囊引燃管（右侧）（电源侧）短路故障解析


## 故障说明：

DTC	说明
B1423	侧面安全气囊引燃管（右侧）（电源侧）短路


### 1). 电路图

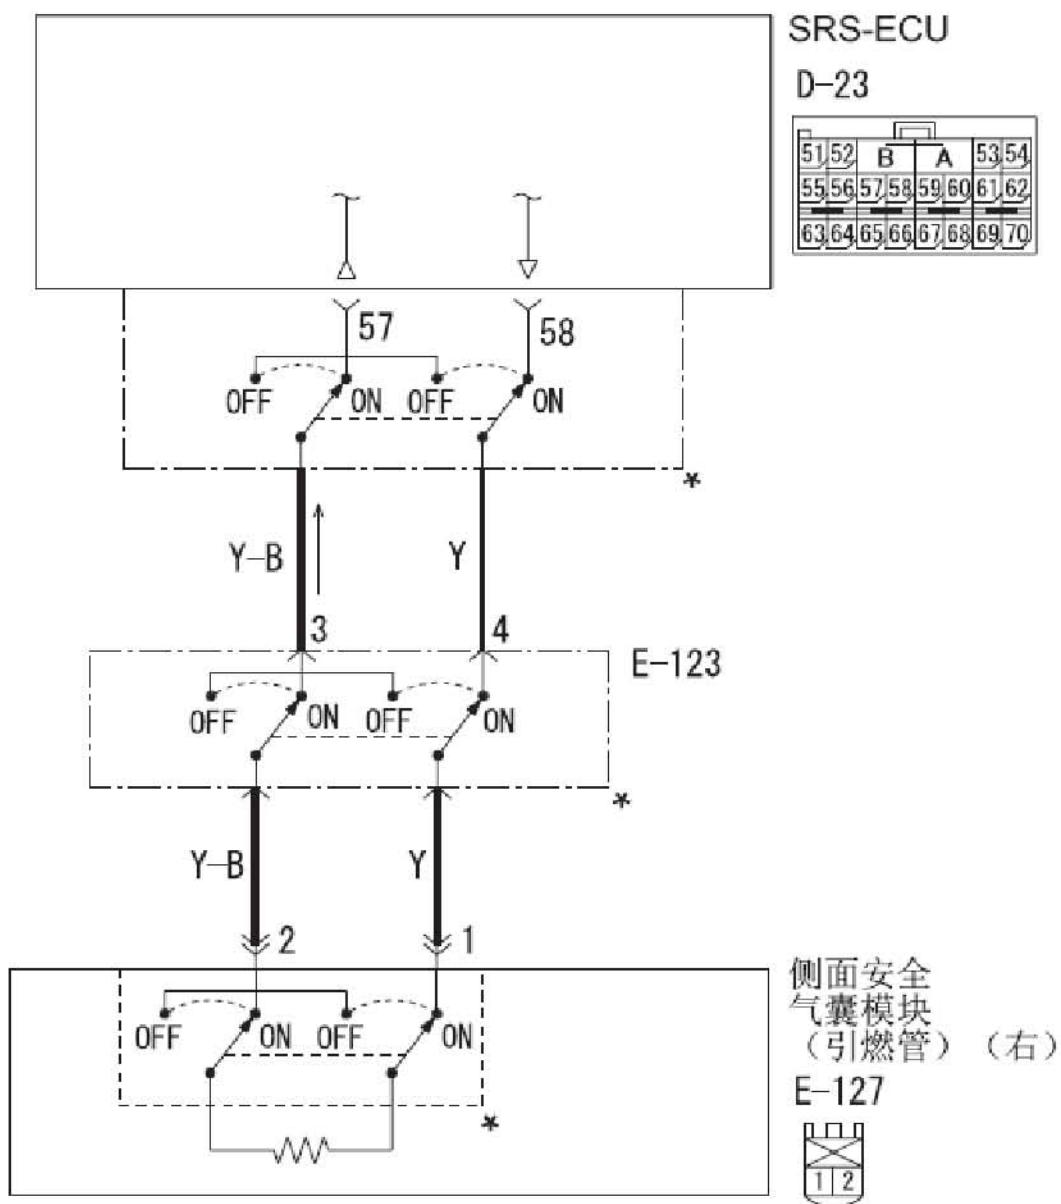

插接器：D-23

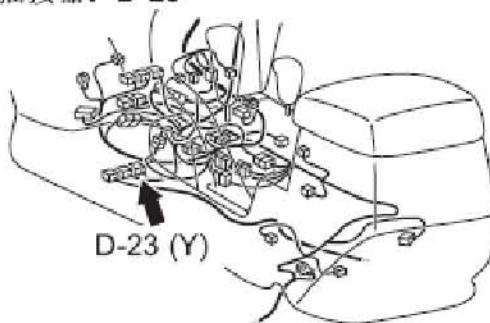

插接器：E-123, E-127

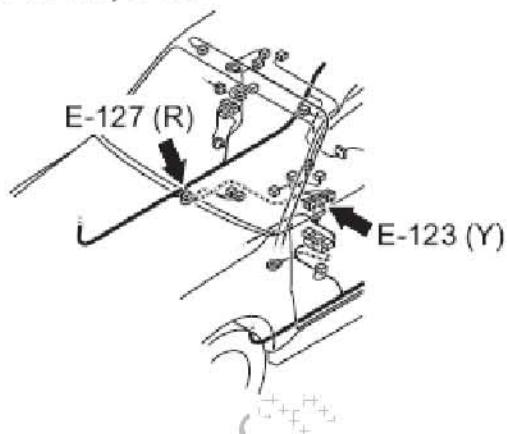

## 2). 工作原理

- A). SRS-ECU 通过检测来自左侧和右侧侧面碰撞传感器的信号判断碰撞的强度。如果碰撞超过了预定水平，则 SRS-ECU 会发送点火信号。此时，如果侧面安全气囊安全 G- 传感器接通，则 SRS 侧面安全气囊会膨开。
- B). 点火信号被输入到侧面气囊模块中，以使侧面安全气囊膨开。

## 故障码分析：

### 1). 故障诊断代码的设置条件

- A). 如果侧面气囊模块（右侧）（引燃管）的导线对电源短路，则会设置该故障诊断代码。

### 2). 可能的原因

- A). 侧面气囊模块（右侧）（引燃管）线束对电源短路
- B). 线束或插接器损坏
- C). SRS-ECU 发生故障

## 故障码诊断流程：

### 1). 诊断诊断仪 CAN 总线。

- A). 使用诊断仪诊断 CAN 总线。
- B). 问题： 检查结果是否正常？  
是 : 转到步骤 2。

否 :修理 CAN 总线。

2). 检查是否重新设置了故障诊断代码。

A). 再次检查是否设置了故障诊断代码。

a). 清除故障诊断代码。

b). 点火: 由“LOCK”(OFF) 位置转至“ON”。

c). 完成时, 检查确认未重新设置故障诊断代码。

B). 问题: 是否设置了故障诊断代码?

是 :转到步骤 3。


否 :存在诸如插接器接触不良或断路等间歇性故障。

3). 检查侧面气囊模块 (右侧)。

A). 断开蓄电池负极端子。

B). 断开侧面气囊模块 (右侧) 插接器 E-127。

(仿真电阻器: 3 Ω)

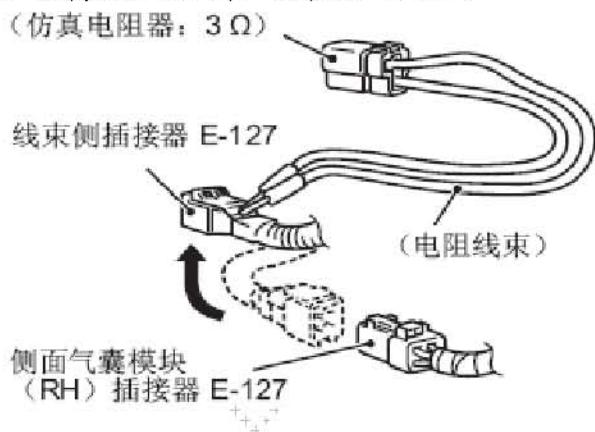

C). 将专用工具仿真电阻器连接到专用工具电阻器线束上。

**注意:** 不要从端子前侧将测试探针直接插到端子中, 因为这样可能会降低插接器的接触压力。

D). 通过背测将专用工具插入线束侧插接器 E-127。

E). 连接蓄电池负极端子。

F). 清除存储器中的故障诊断代码, 然后检查故障诊断代码。

G). 问题: 是否设置了故障诊断代码 B1423?

是 :转到步骤 4。

否 :更换前部座椅 (右侧) 的座椅靠背框架。

4). 检查侧面气囊模块 (右侧) 电路。测量 SRS-ECU 插接器 D-23 处的电压。


A). 断开蓄电池负极端子。

B). 断开 SRS-ECU 插接器 D-23。

**注意:** 为防止安全气囊意外膨开, 断开侧面气囊模块 (右侧) 插接器 E-127, 以将引燃管电路短路。

C). 断开侧面气囊模块 (右侧) 插接器 E-127。

**注意:** 将诸如电缆绑带之类的绝缘体插入大于等于 4 mm 的深度, 否则将无法释放短接簧。

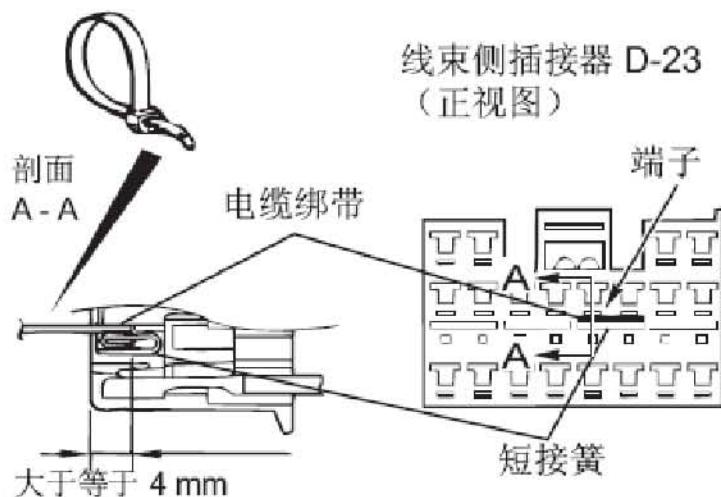

D). 将电缆绑带 [宽 3 mm, 厚 0.5 mm] 插在 57 号、58 号端子与短接簧之间, 以释放短接簧。

E). 连接蓄电池负极端子。

F). 将点火开关转到“ON”位置。

**注意:** 不要从端子前侧将测试探针直接插到端子中, 因为这样可能会降低插接器的接触压力。

G). 测量线束侧插接器 D-23 的 57 号和 58 号端子与车身接地之间的电压。

● 正常: 0 V

H). 问题: 检查结果是否正常?

是 : 转到步骤 5。

否 : 修理 SRS-ECU 插接器 D-23 (57 号和 58 号端子) 与侧面气囊模块 (右侧) 插接器 E-127 (2 号和 1 号端子) 之间的线束。

5). 检查是否重新设置了故障诊断代码。

A). 问题: 是否设置了故障诊断代码 B1423?

是 : 更换 SRS-ECU。

否 : 疑似间歇性故障。