

B1426、B1436 侧面碰撞传感器（右、左侧）的 G-传感器发生故障解析

故障说明：

DTC	说明
B1426	侧面碰撞传感器（右侧）的 G-传感器发生故障
B1436	侧面碰撞传感器（左侧）的 G-传感器发生故障

故障码分析：

- 1). 故障诊断代码的设置条件
 - A). 如果从侧面碰撞传感器内的模拟 G-传感器输出中检测到以下情况，则会设置这些故障诊断代码：
 - a). 模拟 G-传感器不工作。
 - b). 模拟 G-传感器的特性出现异常。
 - c). 模拟 G-传感器的输出出现异常。
- 2). 可能的原因
 - A). 侧面碰撞传感器（前）（右侧）发生故障（故障诊断代码 B1426）和侧面碰撞传感器（前）（左侧）发生故障（故障诊断代码 B1436）

故障码诊断流程：

- 1). 诊断诊断仪 CAN 总线。
 - A). 使用诊断仪诊断 CAN 总线。
 - B). 问题：检查结果是否正常？
 - 是：转到步骤 2。
 - 否：修理 CAN 总线。
- 2). 检查是否重新设置了故障诊断代码。
 - A). 再次检查是否设置了故障诊断代码。
 - a). 清除故障诊断代码。
 - b). 点火：由“LOCK”（OFF）位置转至“ON”。
 - c). 完成时，检查确认未重新设置故障诊断代码。
 - B). 问题：是否设置了故障诊断代码？
 - 是：转到步骤 3。
 - 否：存在诸如插接器接触不良或断路等间歇性故障。
- 3). 检查侧面碰撞传感器（前）。
 - A). 检查故障诊断代码。
 - B). 更换侧面碰撞传感器（前）（右侧）（故障诊断代码 B1426）和侧面碰撞

传感器（前）（左侧）（故障诊断代码 B1436）。

- C). 检查故障诊断代码。
- D). 问题：是否设置了故障诊断代码 B1426 或 B1436？
 - 是：更换 SRS-ECU。
 - 否：程序结束。

LAUNCH