

# B10E7:17 [高级遥控门锁系统和按钮起动系统]故障解析


## 故障码说明:

DTC	检测条件
B10E7:17	IG1 继电器输出电路未工作的情况下, 电压高于规定电压 (2.2—6.5 V) 的状态持续了 1 秒




## 故障码分析:

可能的原因




- 继电器盒连接器接线端1B 与无钥匙控制模块连接器接线端2C 之间的线束对电源短路
- 继电器块故障
- 遥控钥匙控制模块故障

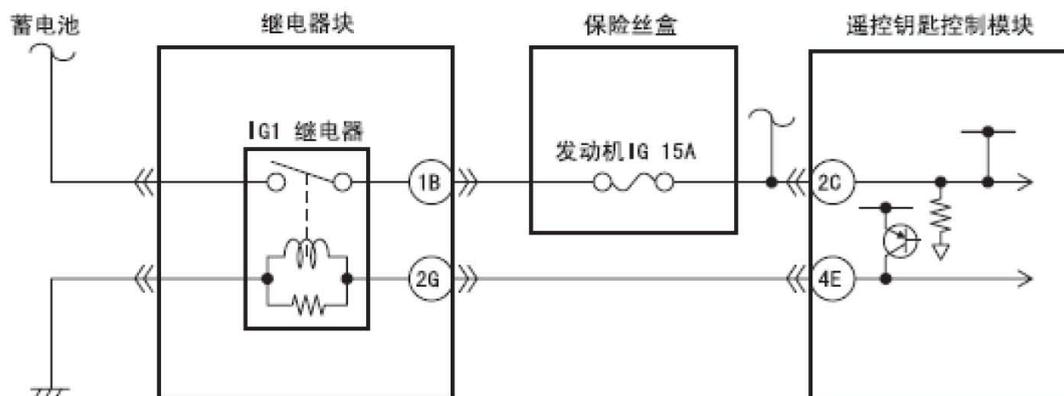

继电器块  
线束侧连接器

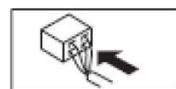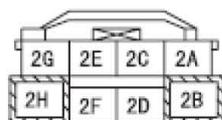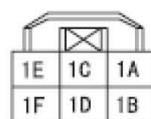

遥控钥匙控制模块  
线束侧连接器

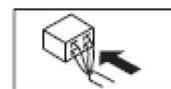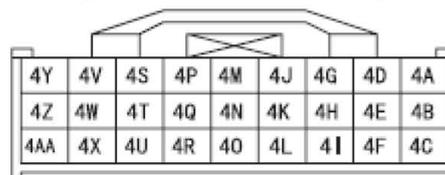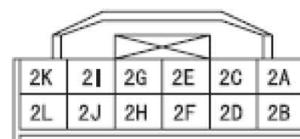

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查继电器块连接器状况
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 断开蓄电池负极电缆。
  - C). 断开继电器块连接器。
  - D). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
  - E). 连接器是否正常?
    - 是:执行下一步。
    - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤5。
- 2). 检查继电器块是否正常?
  - 是:执行下一步。
  - 否:更换继电器块。好之后, 执行步骤5。
- 3). 检查遥控钥匙控制模块连接器情况
  - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
  - B). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
  - C). 连接器是否正常?
    - 是:执行下一步。
    - 否:修理/更换接线端或连接器。执行修理程序后, 执行步骤5。
- 4). 检查IG1 监控输入电路是否对电源短路
  - A). 再次连接蓄负极电池电缆。
  - B). 测量无钥匙控制模块连接器接线端2C 处的电压。
  - C). 能否测量到电压?
    - 是:维修/更换线束。进行维修之后, 执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 5). 确认DTC
  - A). 重新连接已断开的连接器和蓄电池导线负极。
  - B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
  - C). 使用汽车故障诊断仪确认DTC。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障再次发生, 请更换遥控钥匙控制模块。执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 6). 确认是否有其他DTC 输出?
  - 是:进行相应的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。