

U0415: 92 ABS HUCM 或 DSC HUCM 的请求故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0415: 92	ABS HUCM 或 DSC HUCM 的请求

故障码解析:

检测条件:

- ABS HU/CM 或DSC HU/CM 连续20 s 以上发出点亮命令信号

可能的原因:

- ABS HU/CM 或 DSC HU/CM 故障

故障码诊断流程:

1). 检查蓄电池

- A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID 数据监控检查, 并检查蓄电池电压。
- B). 电压是否约为11 V 或以上?
 - 是:执行下一步。
 - 否:检查该蓄电池。执行下一步。

2). 检查ABS HU/CM 有无故障

- A). 把点火开关转至OFF 位置。
- B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
- C). 利用汽车故障诊断仪检查ABS HU/CM 或DSC HU/CM DTC。
- B). 是否再次显示DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有记录到其它DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
- C). 是否显示DTC U0415:92?
 - 是:更换ABS HU/CM 或DSC HU/CM。
 - 否:DTC 故障检修完。