

# U0483: 68 源于自动指示灯或雨刮器控制模块的信号错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0483: 68	源于自动指示灯或雨刮器控制模块的信号错误

## 故障码分析:

检测条件:

- 无法接收到自动灯光/ 雨刮器控制模块的正确数据

可能的原因:

- 自动照灯/雨刮器控制模块故障

## 故障码诊断流程:

1). 检查LCM 是否有故障

- A). 把点火开关转至OFF 位置。
- B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
- C). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
- D). 是否再次显示DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:执行下一步。

2). 确认没有记录到其它DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪执行仪表组DTC 检查。
- C). 是否显示DTC U0483:68?
  - 是:更换 自动照灯/雨刮器控制模块。
  - 否:DTC 故障检修完。