

B1382 助手席侧面安全气囊电阻过大

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-------|---------------|
| B1382 | 助手席侧面安全气囊电阻过大 |

概述

侧面安全气囊(以下称为SAB)位于驾驶席和助手席座椅,保护乘客的头部和肩膀, SAB由安全气囊和气体发生器组成。安全气囊充满空气可减少纵向冲击。气体发生器保存气体,并且在碰撞时使用它展开安全气囊。

DTC 概述

如果PSAB电路的测量电阻值大于极限值, SRSCM 记录DTC B1382。如果测得的DAB电路的电阻值大于界限值或检测到DAB的LOW/HIGH电路断路, SRSCM记录DTC B1346/B1347。*在这种情况下, SRSCM通过发送一定时间的电流检查电路是否存在故障。

故障码分析：

DTC 检测条件

| 项目 | 检测条件 | | 可能原因 |
|-------|----------------------------|--------------------|-------------|
| DTC对策 | • 检查电阻 | | • 部件连接不良 |
| 诊断条件 | • 点火开关"ON" | | • 短路片和释放销之间 |
| 界限 | • PSAB电阻 $\geq 6.4 \Omega$ | | 连接不良 |
| 诊断时间 | 限定 | • 2.5秒(250msx10)以上 | • PSAB故障 |
| | 不限定 | • 5秒以上 | • SRSCM故障 |

规定值

| 测试条件 | 电阻 |
|----------|--|
| 点火开关"ON" | $1.4 \Omega \leq \text{发生器电阻} \leq 6.4 \Omega$ |

故障码诊断流程:

检测诊断仪数据

- 1). 点火开关“OFF”，连接诊断仪。
- 2). 点火开关“ON”，发动机“OFF”，选择“故障代码(DTC)”菜单。
- 3). 监测故障代码并记录故障代码。
- 4). 使用诊断仪，删除DTC。
- 5). DTC 指示故障吗？

是：转至“线束检查”程序。

否：不显示故障(无 DTC)或显示有“H”(历史)标记的 DTC, 表明故障是由部件和/或 SRSCM连接器连接不良或维修后没有清除 SRSCM 故障记录导致的间歇故障。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。按需要维修或更换，并转至“检验车辆维修”程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。
也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况。
- 3). 发现故障了吗？
是：按需要维修，转至“检验车辆维修”程序。
否：转至“气体发生器电路检查”程序。

点火电路检查

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离蓄电池(-)端子导线，等待1分钟以上。
- 3). 拆卸PSAB模块，并且连接模拟器(0957A-38200)和模拟器适配器(0957A-2G000)
连接到主线束连接器上。
- 4). 连接蓄电池(-)端子配线，点火开关“ON”，发动机停止等待30秒以上。
- 5). 连接诊断仪到诊断连接器(DLC)，用诊断仪清除DTC并再次诊断。
- 6). DTC表示故障吗？
是：转至“主线束电路检查”程序。
否：用良好的、相同型号的PSAB总成替换，检查是否正常工作。
如果故障改正，更换PSAB，然后转至“检验车辆维修”程序。

检查主线束电路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 从蓄电池上分离负极端子导线并至少等待1分钟。
- 3). 分离PSAB连接器和SRSCM主线束连接器。
- 4). 测量PSAB 线束连接器端子“Low”和“High”之间的电阻。
规定值：约 1Ω 以下
- 5). 测得的电阻在规定值范围内吗？
是：如果连接器良好，使用良好的、相同型号的SRSCM替换，并检查是否正常工作。如果故障改正，更换SRSCM，转至“检验车辆维修”程序。
否：更换SRSCM主线束，并检查工作是否正常。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTC)”模式。
- 2). 使用诊断仪,删除DTC。
- 3). 在一般事项的 DTC 诊断条件内操作车辆。
- 4). 记录 DTC 吗?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 系统正常。

LAUNCH