

U3004: 16 ACC 监控输入电路电压低故障解析

故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-----------|---------------|
| U3004: 16 | ACC 监控输入电路电压低 |


故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ACC 位置时, ACC 监控关闭1 s。

可能的原因:

- 继电器块连接器或接线端故障
- 遥控钥匙控制模块连接器或接线端故障
- ACC 监控输入电路开路或对接地短路
 - a). 继电器盒接线端2B与遥控钥匙控制模块接线端2C之间的线束对接地短路
 - b). 后视镜10 A 保险丝故障
 - c). 继电器盒接线端2B 与遥控钥匙控制模块接线端2C 之间的线束开路
- 继电器块故障
- 遥控钥匙控制模块故障

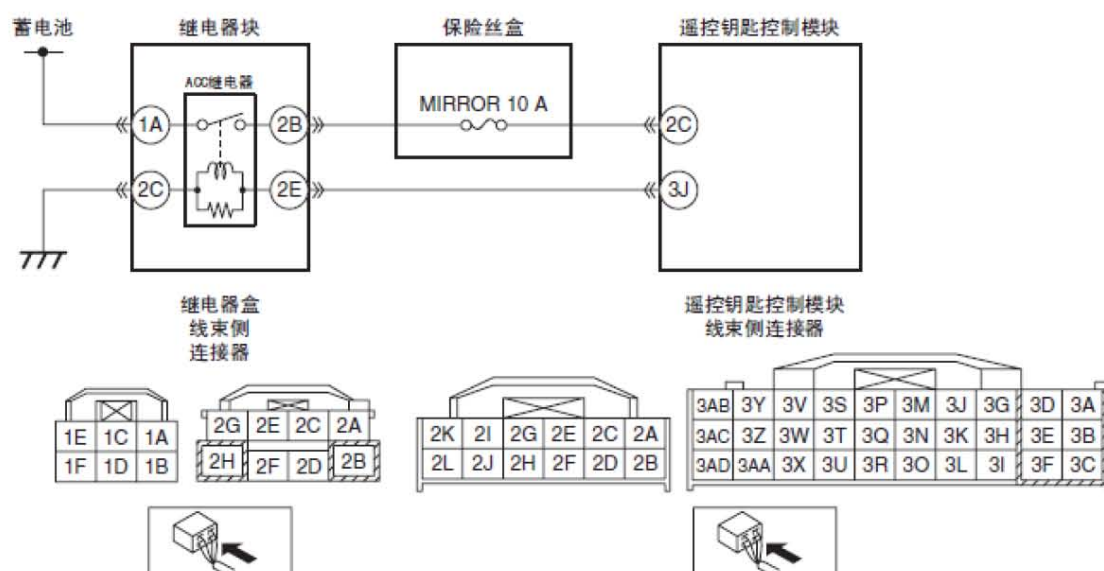

故障码诊断流程:

- 1). 确认储存的相关DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪 执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
 - B). 是否同时有DTC U3004:11?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

- 2). 检查继电器块连接器和接线端
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 断开电池负极电缆。
 - C). 断开继电器块连接器。
 - D). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
 - E). 是否存在故障?
 - 是:维修或更换连接器或接线端, 然后执行第6 步。
 - 否:执行下一步。

- 3). 检查遥控钥匙控制模块连接器与接线端
 - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
 - B). 检查连接器和接线端 (有无腐蚀、损坏和销断开)。
 - C). 是否存在故障?
 - 是:维修或更换连接器或接线端, 然后执行第6 步。
 - 否:执行下一步。

- 4). 检查ACC 监控输入电路是否开路或对接地短路
 - A). 继电器块和遥控钥匙控制模块连接器断开。
 - B). 重新连接继电器块连接器。
 - C). 再次连接电池负极电缆。
 - D). 将点火开关切换至ON。
 - E). 测量以下接线端 (线束侧) 的电压:
 - 遥控钥匙控制模块接线端2C
 - F). 电压是否为B+?
 - 是:执行下一步。
 - 否:检查后视镜10A保险丝。若保险丝熔断: 修理或更换可能对地短路的线束和更换保险丝; 若保险丝老化: 更换保险丝; 若保险丝正常: 维修或更换可能开路的线束。执行第6 步。

- 5). 检查继电器块
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 检查继电器块。
 - C). 是否存在故障?
 - 是:更换继电器块, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

- 6). 确认故障检修完成
- A). 确保重新连接已断开的连接器。
 - B). 再次连接电池负极电缆。
 - C). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
 - D). 把点火开关打到ACC 位置上。
 - E). 使用汽车故障诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
 - F). 是否同时有DTC U3004:16?
 - 是: 更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 7). 确认是否出现DTC?
- 是: 执行适用的DTC 检查。
 - 否: DTC 故障检修完。

LAUNCH