

B2579 右后尾灯电路与搭铁电路短路

故障码说明：

DTC	说明
B2579	右后尾灯电路与搭铁电路短路

一般说明

如果IPM接收到尾灯开关工作信号，则通过CAN通信发送信号到RAM，RAM ON尾灯。

DTC 说明

在右后尾灯工作期间，当右后尾灯电路与搭铁电路短路超过150毫秒，记录此代码。

故障码分析：

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	• 负荷监测	
诊断条件	• 点火开关“ON”	连接不良
界限	• 如果输出电压为0V则不正常	• 右后尾灯电路与搭铁电路短路 • 右后尾灯故障
诊断时间	• 立即	• RAM故障
DTC删除时间	• 确认故障后，DTC立即删除	

故障码诊断流程:

诊断仪数据分析

- 1). 连接GDS。
- 2). 点火开关"ON", 发动机停止。
- 3). 选择"DTC分析"模式。
- 4). 删除DTC后, 保持车辆在"起动状态" (参考"DTC检测状态"表)。
- 5). 是否出现相同的DTC?

是: 转到下一个程序。

否: 传感器和/或RAM连接器连接不良或维修后没有清除RAM记录导致的间歇故障。彻底检查连接器是否松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变形或损坏。按需要更换或维修并转至"检验车辆维修"程序。

检查后尾灯和牌照灯

- 1). 点火开关"OFF", 连接GDS。
- 2). 点火开关"ON", 发动机停止。
- 3). 选择"当前数据"模式。
- 4). 执行"后尾灯和牌照灯"测试。
- 5). 后尾灯工作是否正常?

是: 彻底检查连接器的松动、不良连接、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况, 按需要维修或更换, 然后转至"检验车辆维修"程序。

否: 转到下一个程序。

端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障可能是由线束和端子不良造成的。也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
 - 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
 - 3). 发现故障了吗?
- 是: 按需要更换并转至"检验车辆维修"程序。
否: 转至"右后尾灯电路检查"程序。

尾灯电路检查

检查线束与搭铁电路短路

- 1). 点火开关"OFF"或点火开关"ON", 发动机停止。
 - 2). 分离RAM, 右后尾灯连接器。
 - 3). 测量RAM线束连接器右后尾灯信号灯端子与搭铁之间的电阻。
规格: ∞
 - 4). 测得的电阻在规定值范围内吗?
- 是: 替换一个良好的RAM并检查适当的工作情况。
如果故障改正, 更换RAM并转至"检验车辆维修"程序。
否: 维修右后尾灯电路与搭铁短路, 并转至"检验车辆维修"程序。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪并选择”DTC分析”模式。
- 2). 清除DTC并在一般事项内的DTC启动状态下操作车辆。
- 3). 是否有DTC输出?

是: 转至适当的故障检修程序。

否: 此时系统操作到规格说明。

LAUNCH