


P0118 发动机冷却液温度电路输入过高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0118	发动机冷却液温度电路输入过高

1). 电路图

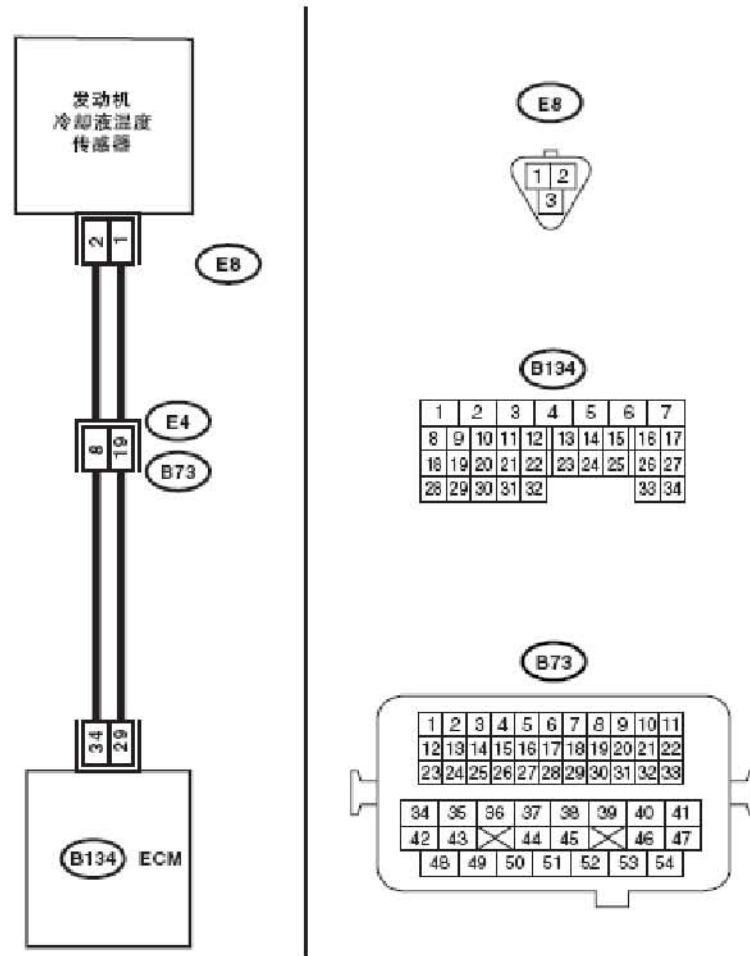

故障码分析:

1). 检测到诊断故障码的条件: 故障发生时立即检测

2). 故障症状:

- 怠速不正确
- 发动机失速
- 驱动性能不良

注意事项: 修理或更换故障件后, 执行清除存储器模式和检验模式。

故障码诊断流程:

- 1). 检查当前数据。
 - A). 起动发动机。
 - B). 使用诊断仪读取发动机冷却液温度传感器信号的数据。
注意:更详细的操作程序, 参考“读取发动机当前数据”。
 - C). 发动机冷却液温度是否小于 -40°C (-40°F)?
是: 转至步骤 2。
否: 修理接触不良。
注意:这种情况下修理以下各项:
 - 发动机冷却液温度传感器接触不良
 - 发动机控制模块接触不良
 - 耦合器连接器接触不良

- 2). 检查发动机冷却液温度传感器与发动机控制模块连接器之间的线束。
 - A). 将点火开关转至 OFF。
 - B). 断开发动机冷却温度传感器的连接器。
 - C). 测量发动机冷却液传感器与发动机接地之间的电压。
连接器和端子
 - (E8) 2 号 (+) — 发动机接地 (-):
 - D). 电压是否大于 10 伏?
是: 修理发动机控制模块与发动机冷却液温度传感器之间线束的蓄电池短路。
否: 转至步骤 3。

- 3). 检查发动机冷却液温度传感器与发动机控制模块连接器之间的线束。
 - A). 将点火开关转至 ON。
 - B). 测量发动机冷却液传感器与发动机接地之间的电压。
连接器和端子
 - (E8) 2 号 (+) — 发动机接地 (-):
 - C). 电压是否大于 10 伏?
是: 修理发动机控制模块与发动机冷却液温度传感器之间线束的蓄电池短路。
否: 转至步骤 4。

- 4). 检查发动机冷却液温度传感器与发动机控制模块连接器之间的线束。
 - A). 测量发动机冷却液传感器与发动机接地之间的电压
连接器和端子
 - (E8) 2 号 (+) — 发动机接地 (-):
 - B). 电压是否大于 4 伏?
是: 转至步骤 5。
否: 修理线束和连接器。
注意:这种情况下修理以下各项:
 - 发动机控制模块与发动机冷却液温度传感器连接器之间线束的开路

- 发动机冷却液温度传感器连接器的接触不良
 - 发动机控制模块连接器的接触不良
 - 耦合器连接器接触不良
- 5). 检查发动机冷却液温度传感器与发动机连接器之间的线束
- A). 将点火开关转至 OFF。
- B). 测量发动机冷却液温度传感器连接器与发动机接地之间线束的电阻。
连接器和端子
- (E8) 1 号 — 发动机接地:
- C). 电阻是否小于 5 欧?
- 是: 更换发动机冷却液温度传感器。
- 否: 修理线束和连接器。
- 注意:** 这种情况下修理以下各项:
- 发动机控制模块与发动机冷却液温度传感器连接器之间的开路
 - 发动机冷却液温度传感器连接器的接触不良
 - 发动机控制模块连接器接触不良
 - 耦合连接器的不良