

# 31-xx、32-xx、33-xx、34-xx、35-xx、 36-xx、37-xx、38-xx ABS电磁阀故障 解析

## 故障码说明：

DTC	说明
31-xx	ABS 右前进口电磁阀故障
32-xx	ABS 右前出口电磁阀故障
33-xx	ABS 左前进口电磁阀故障
34-xx	ABS 左前出口电磁阀故障
35-xx	ABS 右后进口电磁阀故障
36-xx	ABS 右后出口电磁阀故障
37-xx	ABS 左后进口电磁阀故障
38-xx	ABS 左后出口电磁阀故障

xx：任意2 字符子码（参见下表）

子码	故障	记录(DTC)
01	电磁阀初始脉冲	31-01, 32-01, 33-01, 34-01, 35-01, 36-01, 37-01, 38-01
21	电磁阀脉冲	31-21, 32-21, 33-21, 34-21, 35-21, 36-21, 37-21, 38-21
22	电磁阀推测值	31-22, 32-22, 33-22, 34-22, 35-22, 36-22, 37-22, 38-22
23	电磁阀卡在ON位置	31-23, 32-23, 33-23, 34-23, 35-23, 36-23, 37-23, 38-23

## 故障码诊断流程：

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0)位置，然后再将其转至ON (II)位置。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC 31-xx、32-xx、33-xx、34-xx、35-xx、36-xx、37-xx 或38-xx?  
是 - 更换ABS调节器-控制器单元。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。