

B1188: 64、10: Er07、22: Er07 音响 装置内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B1188: 64	
10: Er07	音响装置内部故障
22: Er07	

故障码分析:

检测条件:

- 音响装置检测到CD 读取错误。

可能的原因:

- CD被颠倒插入
- CD刮伤或变形
- 不兼容CD
- 音响装置故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查CD
 - A). 清除音响装置存储器中的DTC。
 - B). 插入可播放的CD 时，有标题的表面朝上。
说明:关于可播放的CD，参见下列内容。
 - C). 播放该CD 12s或更长时间。
 - D). 进行音响装置DTC 检查。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换音响装置，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。