

B1317、B1318 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1317	遥控钥匙控制模块电源电压增加 (16.1V 或更多)
B1318	遥控钥匙控制模块电源电压减小 (9V 以下)

故障码分析:

可能的原因:

- 当遥控钥匙控制模块电源电压不在9—16 V 时

可能的原因:

- 电池和遥控钥匙控制模块之间的线束里出现开路或短路
- 蓄电池故障
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

1). 检查保险丝

- A). 拆下R00M 保险丝。
- B). 保险丝是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换保险丝。

2). 检查电池

- A). 测量电池正极电压。
- B). 电压是9V—16V?
 - 是:执行下一步。
 - 否:蓄电池有故障。检查充电/放电系统。

3). 检查电池与遥控钥匙控制模块之间的线束

- A). 将点火开关切换到ON 位置。
- B). 测量遥控钥匙控制模块接线端2A 的电压。
- C). 电压是9V—16 V?
 - 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
 - 否:DTC故障检修完成。