

P1109 BARO传感器电路超出范围过高故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1109	BARO传感器电路超出范围过高

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 2) . 起动发动机。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
 是否显示 DTC P1109?
 是—转至步骤 4。
 否—间歇性故障，此时系统正常。n
- 4) . 如果PCM软件版本不是最新，则将其更新，或者用已知良好的PCM替换。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
 是否显示 DTC P1109?
 是—如果 PCM 已经更新，用已知良好的 PCM 进行替换，并重新检查。如果
 PCM 已经替换，转至步骤 1。
 否—如果 PCM 已更新，故障排除完成。如果 PCM 被替换，则更换原来的
 PCM。如果显示其他瞬时 DTC或 DTC，转至显示 DTC 的故障排除。