

B1134 未编程卡密钥故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1134	未编程卡密钥

故障码分析:

可能的原因:

- 未编程卡密钥
- 遥控钥匙控制模块内部电路故障

故障码诊断流程:

1). 确认已登记卡密钥的编号

A). 使用汽车故障诊断仪,进行PID/数据监控检查,并确认已登记钥匙的数量。

B). 卡密钥是否已登记?

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时,为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块,并进行重新设置程序。
- 否:如有必要,可使用汽车故障诊断仪 登记一把卡密钥。执行下一步。

2). 检查遥控钥匙控制模块

A). 将点火开关切换到ON 位置。

B). 是否显示DTC?

a). 汽车故障诊断仪: B1134

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时,为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块,并进行重新设置程序。
- 否:DTC 故障检修完成。