

B1041: 54 自动调平系统初始化错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1041: 54	自动调平系统初始化错误

故障码分析:

检测条件:

- 自动调平系统初始化未完成。

可能的原因:

- 自动调平系统初始化错误
- AFS 控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 执行自动调平系统的初始化
 - A). 执行“自动调平系统的初始化”。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除AFS 控制模块中的DTC。
 - C). 将点火开关切换至ON。
 - D). 进行“DTC 检查”。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:再次执行“自动调平系统的初始化”，然后执行下一步。
 - 否:执行第3 步。
- 2). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除AFS 控制模块中的DTC。
 - B). 将点火开关切换至ON。
 - C). 进行“DTC 检查”。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换AFS 控制模块，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH