

# U0300: 00 配置未完成故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0300: 00	配置未完成

## 故障码分析:

检测条件:

- TPMS 轮胎识别代号复制错误。

可能的原因:

- 车轮装置故障
  - a). 未正确进行ID 注册程序。
- 仪表组故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认车轮装置的编程ID

- A). 将点火开关切换至OFF。
- B). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- C). 利用汽车故障诊断仪选以下PID:
  - WU1\_ID
  - WU2\_ID
  - WU3\_ID
  - WU4\_ID
- D). 将点火开关切换至ON。
- E). 输出ID 是否有相同的编码?
  - 是:配置仪表组, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

2). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组存储器中的DTC。
- B). 以25 km/h {15.5 mph} 或更高的车速驾驶车辆10 分钟或更长时间。
- C). 用汽车故障诊断仪检索TPMS DTC。
- D). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换仪表组, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC故障检修完。

LAUNCH