

C006B: 00、C0072: 68 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C006B: 00	TCS/DSC 控制系统
C0072: 68	

故障码分析:

检测条件:

C006B:00

- DSC 控制连续执行一段规定或规定以上的时间

C0072:68

- 过度制动使通过制动完成的TCS 控制暂时受限。

可能的原因:

- 因为限制恒定TCS或DSC控制超过一段延长时间以保护DSC HU或发动机的DSC 电磁阀, 所以该现象不表明发生故障。

故障码诊断流程:

1). 确认没有相同的DTC 的存在

A). 清除存储器中的DTC。

B). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
- 否:执行下一步。

2). 确认未出现其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。