

C1440/98 检测到侧倾角异常故障解析

故障码说明：

DTC	说明
C1440/98	检测到侧倾角异常

描述：如果防滑控制ECU判定车辆在侧倾角过大的路面行驶，则VSC操作暂时禁用时，防滑控制ECU存储DTC C1440/98。如果系统和传感器电路正常且 VSC 操作恢复正常，则不是故障。

故障码分析：

DTC代码	INF代码	DTC检测条件	故障部位
C1440/98	630	在侧倾角过大的路面行驶	横摆率和加速度传感器

故障码诊断流程：

1). 检查 DTC

- A). 清除 DTC。
- B). 执行路试。
- C). 检查是否记录相同的 DTC。

结果

结果	转至
输出 DTC (C1440/98)	A
未输出 DTC (C1440/98)	B
输出横摆率和加速度传感器 DTC	C

A: 进行下一步

B: 结束

C: 维修输出 DTC 指示的电路

2). 清除 DTC

- A). 清除 DTC。

提示：

- 如果防滑控制ECU判定车辆在侧倾角过大的路面行驶，则VSC操作暂时禁用时，防滑控制ECU存储DTC C1440/98。
- 如果系统和传感器电路正常且VSC操作恢复正常，则不是故障。