A2-1x 电源(VB线路)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
A2-1x	电源故障(VB线路)

[&]quot;x"可以是0至9或A至F

故障码诊断流程:

注意:

- 执行该故障排除程序前,查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息和蓄 电池端子断开与重新连接。
- 更换SRS 单元前,使用汽车故障诊断仪检查SRS 单元软件版本。如果软件版本不是最新,则更新SRS 单元软件并重新测试。
- 1).清空DTC 存储器。
- 2). 将点火开关转至ON(II)位置,然后等待10 秒钟。
- 3).读取DTC。

是否显示DTC A2-1x?

是 - 转至步骤4。

否 - 间歇性故障,此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC,则对显示的DTC 进行故障排除。

- 4).将点火开关转至LOCK(0)位置。
- 5).检查仪表板下保险丝/继电器盒中的6号(10 A)保险丝。


保险丝是否正常?

是 - 转至步骤6。

- 否 更换保险丝,然后将点火开关转至ON (II) 位置。如果保险丝再次熔断,检查仪表板线束或仪表板下保险丝/继电器盒6号(10 A) 保险丝电路是否对搭铁短路;更换仪表板线束。如果故障仍然存在,更换仪表板下保险丝/继电器盒,然后清除DTC。
- 6). 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 7). 执行蓄电池端子断开程序, 然后等待至少3分钟。
- 8).将SRS 单元插接器A(39 针)从SRS 单元上断开。

- 9). 执行蓄电池端子重新连接程序。
- 10).将点火开关转至ON(II)位置。
- 11).测量车身搭铁和SRS 单元插接器A(39 针)27 号端子之间的电压。应为蓄电池电压。

SRS 单元插接器 A (39 针)

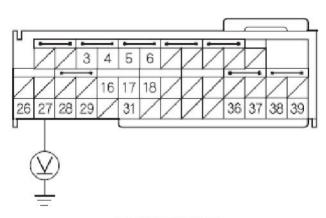

阴端子的线束侧

电压是否符合规定?

是 - SRS 单元故障或SRS 单元插接器A (39 针)和SRS 单元连接不良; 检查连接情况。如果连接正常,更换SRS 单元。

否 - 仪表板线束断路; 更换仪表板线束, 然后清除DTC。