

# B1352 点火电源

## 故障码说明:

DTC	说明
B1352	点火电源


## 故障码分析:

检测条件:

- EHPAS CM 的电压监控检测到小于2.5 V。

可能的原因:

- EHPAS CM 接线端2F 与点火开关或点火继电器之间的线束对接地短路
- EHPAS CM 接线端2F 与点火开关或点火继电器之间的线束存在开路
- 连接器连接不良

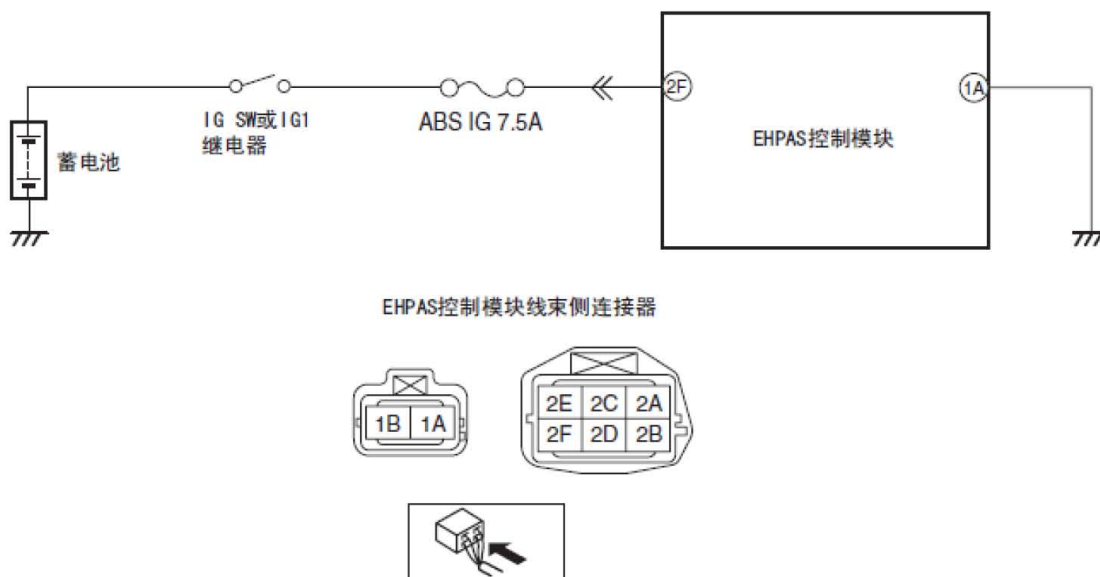

## 故障码诊断流程:

1). 检查保险丝是否正常?

- 是:执行下一步。
- 否:更换保险丝, 然后执行第3 步。

2). 检查EHPAS CM 电源电路是否开路或短路

A). 起动发动机。

B). 测量下列EHPAS CM 接线端 (线束侧) 与接地之间的电压。

- EHPAS CM: 2F—接地

- C). 电压是否为10 V 以上?
- 是:执行下一步。
  - 否:修理或更换EHPAS CM 与接地之间开路的线束, 然后进行下一步。
- 3). 确认没有相同的DTC 的存在
- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 清除记忆中的DTC。
- C). 出现相同的DTC?
- 是:更换燃电动转向装置油泵, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。
- 4). 确认没有其它DTC 存在
- A). 是否有其它DTC 输出?
- 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:故障检修完成。

LAUNCH