

B1238 EHPAS CM 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1238	EHPAS CM

故障码分析:

检测条件:

- 电动转向装置油泵负荷过大

可能的原因:

- 由于持续的静态转向、被转至锁定一端或者其它原因, 电动转向装置油泵的内部温度超过规定值。

故障码诊断流程:

- 1). 转动点火开关至OFF 位置, 使电动转向装置油泵冷却。
- 2). 确认没有相同的DTC 的存在
 - A). 将点火开关切换至ON。
 - B). 清除记忆中的DTC。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换燃电动转向装置油泵, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认未出现其它DTC
 - A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。