

P0217 发动机冷却水过热状态。

故障码说明：

DTC	说明
P0217	发动机冷却水过热状态。

一般说明

发动机水温传感器(ECTS)位于气缸盖的发动机冷却水通道内, 检测发动机冷却水温度。ECTS 使用电阻随温度变化的热敏电阻。ECTS的电阻随温度的升高而减小, 随温度的降低而增加。ECM内的5V电压经由ECM内的电阻器供给ECTS。即ECM内的电阻器和ECTS串联。当ECTS的热敏电阻值随发动机水温变化时, 输出电压也随之发生变化。在发动机低温工作期间, ECM根据冷却水温度增加燃油喷射时间并控制点火时期, 防止发动机失速, 并增强驱动能力。

DTC 说明

在检测条件下检查冷却水温度, 如果正常工作负荷情况下冷却水温度超过界限温度, ECM记录P0217。当故障持续2个连续的驱动周期时, MIL(故障警告灯)亮。

故障码分析:

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	•监测冷却水温度	
诊断条件	<ul style="list-style-type: none"> •冷却水温传感正常 •不禁止故障MAFS/MAPS、催化剂、燃油温度传感器)。 •起动时冷却水温度< 45° C(113 ° F) •发动机运转状态 •冷却水温度 > 50° C(122 ° F) •进气温度< 35° C(95 ° F) 	•ECTS
界限	<ul style="list-style-type: none"> •冷却水温≥ 110° C (230 ° F) (平均空气流量< 30 g/sec , 滤过的空气流量 < 50 g/sec) •油温和进气温度的最大差别是在刚启动的时候: 35° C(63° F) 	
诊断时间	•每个驱动周期一次(约2分钟)	
MIL On条件	•2个驱动周期	

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 从气缸顶部上面插入活塞和连杆总成。确保活塞裙部的前面标记(A)和连杆上的前面标记朝向发动机前部(朝向曲轴皮带轮侧)。
- 2). 用环箍带夹紧活塞环并将活塞总成安装到气缸内。不可用力将其敲进活塞，因为可能导致活塞环破裂或曲轴销轴颈损坏。
- 3). 选择“故障代码(DTC)”模式，然后按下F4(DTAL)键，以从DTC菜单中选择DTC信息。
- 4). 参数显示“现行故障”吗?
是：转至“部件检查”程序。
否：故障为间歇故障，转至“检验车辆维修”程序

部件检查

- 1). 点火开关“OFF”，分离ECTS连接器。
- 2). 拆卸它。
- 3). 分离喷油嘴#1连接器和ECM连接器。
- 4). 测得的电阻在规定值范围内吗？

是：在上述允许状态下，清除DTC和测试-驱动。测试后，如果记录DTC，转至“检查与维修”程序。如果不，完成故障维修。测试后，如果记录这个DTC，彻底进行再次检查。如果没有记录这个DTC，说明故障是间歇故障，转至“检验车辆维修”程序。

否：用良好的ECTS替代并检查工作是否正常。如果不再出现故障，转至“检验车辆维修”程序。

检验车辆维修

维修后，有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪，选择“DTC”按钮。
- 2). 按下“诊断故障代码状态”按钮，确认“诊断故障代码就绪标记”表明“完成”。否则，在固定数据里表明的条件或允许条件下驾驶车辆。
- 3). 读“DTC状态”参数。
- 4). 参数显示“历史(非当前)故障”吗？

是：此时，系统按规定执行。清除DTC。

否：转至适当的故障检修程序。