

B1670-00 右侧碰传感器对地短路故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B1670-00	右侧碰传感器对地短路

故障码诊断流程:

1). 检查右侧碰传感器

- A). 连接新的右侧碰传感器
- B). 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
- C). 将电源档位上至 OFF 档
- D). 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A: 更换右侧碰传感器

B: 下一步

2). 检查线束

- A). 断开接插件 M31, 测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
M31-1-车身地	V	始终	1MΩ 以上
M31-2-车身地	P	始终	1MΩ 以上

NG: 更换线束

3). 结束