

# B1677 左后侧碰传感器对地短路故障解析

## 故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B1677	左后侧碰传感器对地短路

## 故障码诊断流程:

### 1). 检查左后侧碰传感器

- A). 连接新的左后侧碰传感器
- B). 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
- C). 将电源档位上至 OFF 档
- D). 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A: 更换左后侧碰传感器

B: 下一步

### 2). 检查线束

- A). 断开接插件 K32, 测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K32-1-车身地	V	始终	1MΩ 以上
K32-2-车身地	P	始终	1MΩ 以上

NG: 更换线束

### 3). 结束