

# C1414 DSC HU/CM 安装错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
C1414	DSC HU/CM 安装错误

## 故障码分析:

检测条件:

- 对通过CAN 信息而出现的车型、驱动系统输入信号和DSC HU/CM 不一致情况进行检测

可能的原因:

- DSC HU/CM 的安装不匹配
- DSC HU/CM 故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认安装了正确的DSC HU/CM

- A). 确认DSC HU/CM 的零件编号。
- B). 零件编号是否正确?
  - 是:执行下一步。
  - 否:更换DSC HU/CM, 然后执行第3 步。

2). 配置 DSC HU/CM

- A). DSC HU/CM 能否正确配置?
  - 是:执行下一步。
  - 否:更换DSC HU/CM, 并执行下一步。

3). 确认DTC 故障检修完成

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 清除记忆中的DTC。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障重发, 更换DSC HU/CM, 并执行下一步。
  - 否:执行下一步。

4). 确认维修后程序

A). 是否有DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH