

B1806 右中侧帘式安全气囊阻值为 0 故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B1806	右中侧帘式安全气囊阻值为 0

故障码诊断流程:

1).检查右后侧帘式安全气囊接插件上的锁止片是否安装到位

NG: 将锁止片按到位

OK: 下一步

2).检查安全气囊 ECU 与安全气囊线束之间短路片是否被顶开

A).断开右后侧帘式安全气囊接插件。

B).测安全气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B: 跳到第5 步

A: 下一步

3).检查线束 (检查线束是否内部短路)

A).断开安全气囊接插件及安全气囊 ECU 接插件, 测任意一端两端子之间的导通性

NG: 导通

NG: 更换线束

OK: 下一步

4).更换安全气囊 ECU

5).检查右后侧帘式安全气囊模块

A).更换新的右后侧帘式安全气囊模块, 接好各接插件

B).将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S

C).将电源档位上至 OFF 档

D).将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK: 更换安全气囊模块

NG: 下一步

6).更换安全气囊ECU