

P2138 加速踏板位置 (APP) 传感器AB (节气门位置传感器DE) 电压不一致故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2138	加速踏板位置 (APP) 传感器AB (节气门位置传感器DE) 电压不一致


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON (II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .将加速踏板下压至车地板位置。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2138?
是—进行第5步。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查APP传感器与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动。
- 5) .使用汽车故障诊断仪在数据表 (DATA LIST) 中检查APP传感器A与APP传感器B。
电压是否相同?
是—进行第6步。
否—进行第12步。
- 6) .关闭点火开关。
- 7) .使用汽车故障诊断仪短接SCS线。
- 8) .断开ECM/PCM插头A (44芯)。
- 9) .检查ECM/PCM插头A17端子与A18端子之间的导通性。

ECM/PCM插头A(44芯)

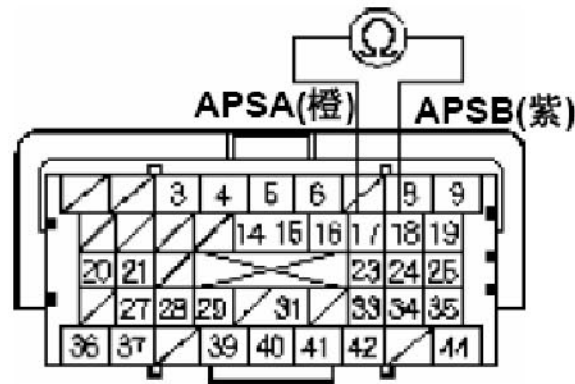

凹头插头端子侧

是否导通？


是—进行第10步。

否—进行第22步。

10) . 断开APP传感器6芯插头。

11) . 检查ECM/PCM插头A17端子与A18端子之间的导通性。

ECM/PCM插头C(44芯)

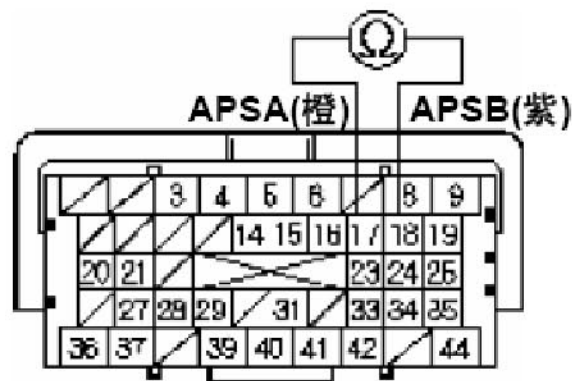

凹头插头端子侧

是否导通？

是—排除ECM/PCM A17 (TPSA线) 与A18 (TPSB线) 之间的导线短路故障，然后进行第14步。

否—进行第13步。

12) . 关闭点火开关。

- 13) . 更换加速器踏板模块。
- 14) . 重新连接所有插头。
- 15) . 打开点火开关至ON(II)。
- 16) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 17) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 18) . 关闭点火开关。
- 19) . 打开点火开关至ON(II)。
- 20) . 将加速踏板下压至车地板位置。
- 21) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2138?
是—检查节气门体与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动, 然后进行第1步。
否—故障处理完成。如果显示其他DTC或临时DTC, 则排除DTC故障。
- 22) . 重新连接所有插头。
- 23) . 如果ECM/PCM不是最新版软件, 则升级ECM/PCM, 或以运行良好的ECM/PCM替换。
- 24) . 关闭点火开关。
- 25) . 打开点火开关至ON(II)。
- 26) . 将加速踏板下压至车地板位置。
- 27) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2138?
是—检查节气门体与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动。如果ECM/PCM已升级, 则以运行良好的ECM/PCM替换, 并重新检查。如果ECM/PCM已替换, 则进行第1步。
否—如果已升级ECM/PCM软件, 则完成故障处理。如果替换ECM/PCM软件, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC或临时DTC, 则排除DTC故障。