

P2135 TP传感器AB电压不一致故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2135	TP传感器AB电压不一致

故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。


- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行ETCS测试。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2135?
是—进行第5步。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查节气门体与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动。
- 5) .关闭点火开关。
- 6) .断开节气门体上的进气导管。
- 7) .打开点火开关至ON(II)。
- 8) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 9) .目测检查节气门阀的启闭。
节气门阀是否暂时运行至全闭合位置?
是—进行第16步。
否—进行第10步。
- 10) .关闭点火开关。
- 11) .使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

- 12) . 断开ECM/PCM插头C(44芯)。
- 13) . 检查ECM/PCM插头端子C20与端子C21之间的导通性。



- 是否导通？
 是—进行第14步。
 否—进行第23步。

- 14) . 断开节气门体6芯插头。
- 15) . 检查ECM/PCM插头C20端子与C21端子之间的导通性。

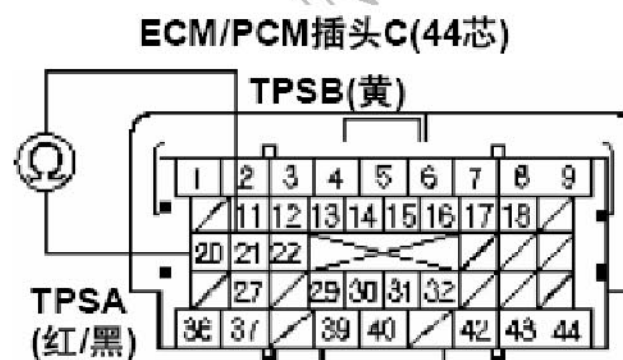

- 是否导通？
 是—排除ECM/PCM C20(TPSA线)与C21(TPSB线)之间的导线短路故障，然后进行第18步。
 否—进行第16步。

- 16) . 关闭点火开关。
- 17) . 更换节气门体。
- 18) . 重新连接所有插头。

- 19) . 打开点火开关至ON(II)。
- 20) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 21) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。
- 22) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2135?
是—检查节气门体与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动, 然后进行第1步。
否—故障处理完成。如果显示其他DTC或临时DTC, 则排除DTC故障。
- 23) . 重新连接所有插头。
- 24) . 如果ECM/PCM不是最新版软件, 则升级ECM/PCM, 或以运行良好的ECM/PCM替换。
- 25) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2135?
是—检查节气门体与ECM/PCM处端子是否连接良好或松动。如果ECM/PCM已升级, 则以运行良好的ECM/PCM替换, 并重新检查。如果ECM/PCM已替换, 则进行第1步。
否—如果已升级ECM/PCM软件, 则完成故障处理。如果替换ECM/PCM软件, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC或临时DTC, 则排除DTC故障。