

发动机起动延迟

故障描述：

一辆车型为 E90 2010 年产的宝马 335i 车，搭载的是宝马 N54 3.5 L 发动机，采用电子气门和缸内直喷技术，行驶里程 1.2 万 km。用户反映该车冷车或停车 2~3 h 后，发动机起动延迟。

故障诊断：

- 1). 维修师试车后确认故障，用汽车故障诊断仪检测，未发现故障码，车辆行驶也正常。观察数据流中的燃油系统参数，发动机起动后，高压从 0.5 MPa 迅速升到 18.6 MPa，随后逐渐稳定在 5 MPa，正常高压压力为 5~24.5 MPa，因此该车油压正常。
- 2). 车辆熄火 10 min 后，燃油系统高压压力降为 0.13 MPa，而正常来说高压保持压力的下限为 0.47 MPa，说明该车燃油系统高压系统存在泄漏。
- 3). 为划分泄漏范围，维修人员将低压油管用油管夹具阻断，再次测量发现高压保持仍然异常。这说明泄漏点在高压油泵之后的油路部分。拆下喷油器，进行加压试验，发现有 2 个喷油器漏油（图 1）。



- 4). 更换高压喷油器并匹配后试车，故障排除。

维修总结：

本案例中喷油器的燃油泄漏没有对车辆行驶产生影响，说明泄漏很微小，但这样微小的燃油泄漏为何会影响发动机的起动呢？通过本案例的维修可以看出，对于缸内直喷发动机，由于漏出的燃油在气缸内不易挥发，所以即使这样微小的燃油泄漏也会改变混合气的浓度，影响发动机起动。

LAUNCH