


转向角传感器故障

故障描述：

一辆行驶里程超 130000km 的 06 款宝马 760Li E66，车主反映车辆在行驶中仪表的 DSC 故障灯、主动转向灯点亮报警，中央信息显示屏显示车辆的动态稳定系统故障。这种故障现象已经出现过几次，有时候行驶中也可以自行熄灭，有时熄火后故障不再点亮。

故障诊断：

- 1). 接车后发现故障灯仍然点亮。连接汽车故障诊断仪读取故障内容：5EF4-DSC 转向角传感器内部故障；
 - 5FF7-EDC SZL 的 CAN 信息(转向角)；
 - 94E7-SZL 转向角传感器滑环触头。
- 2). 转向角传感器集成在转向盘下面的转向柱开关中心中，转向柱开关中心即 SZL，它的位置通过 CAN 总线信号被继续传输到其他控制模块，它们是动态驾驶快速控制双向电机；
 - EDC-K 转向时快速控制减振器；
 - DSC 对正确的制动策略进行计算机支持；
 - LM 将转向信号灯功能复位；
 - ACC 转向时对车距计算提供支持，如图所示。

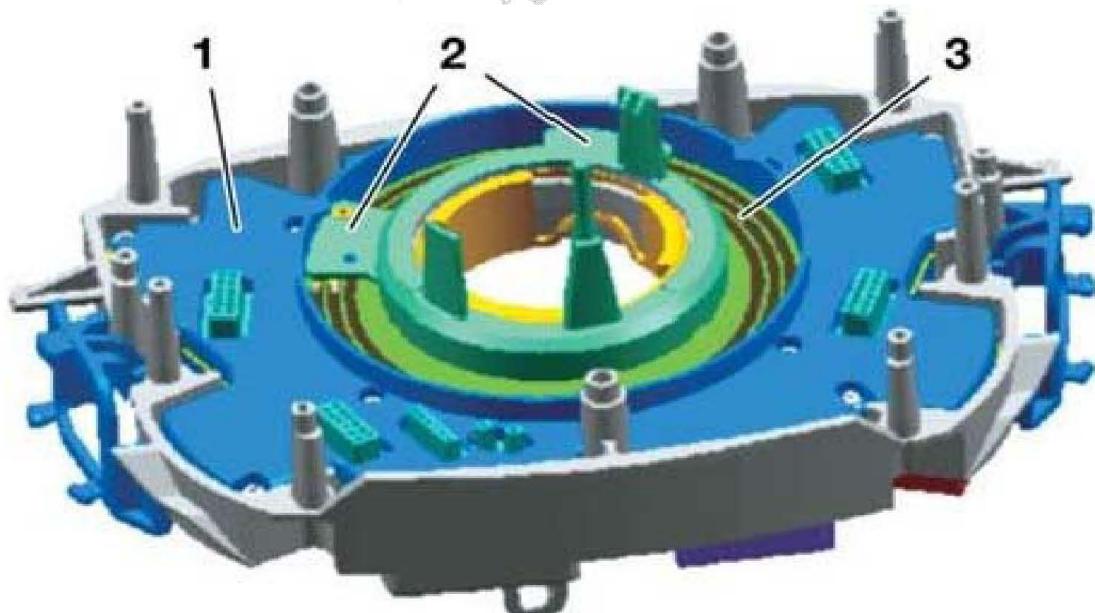

1. 控制单元 2. 滑动触头轨 3. 滑动触头

SZL内的转向角传感器

- 3). 转向角传感器被设计为 $3.4k\Omega$ 的电位计，它带有两个错开 90° 的滑动触头，SZL 控制模块根据两个滑动触头的信号值(U_1 和 U_2)和一个参考信号值(U_N)，计算转向角传感器电码，该电码通过总线信号继续传输到其他控制模块。将对以下位置 $-720^\circ \sim -361^\circ$ ， $-360^\circ \sim 0^\circ$ ， $0^\circ \sim 360^\circ$ ， $361^\circ \sim 720^\circ$ 进行计算。对地或对电源短接被识别为故障。
- 4). 由此可见，故障现象中的 DSC 报警、主动转向报警、动态稳定报警可能都是由于 SZL 引起的。接下来通过诊断仪查看故障码 5EF4-DSC 转向角传感器内部故障有 31 次，当前故障存在。执行检测计划，分析为在 SZL 的故障码存储器中存储有 94E7 转向角传感器滑环触头损坏故障，建议更新 SZL 转向柱开关中心部件。
- 5). 更换转向柱开关中心 SZL 时，必须在车轮处于直线行驶状态下将卷簧盒置于中间位置。因为滑动触头没有电气参考点，所以维修工作结束后需要用诊断仪进行转向角匹配，此时车轮必须精确位于直线行驶位置。
- 6). 借助这项匹配工作在传感器上定义了针对 360° 旋转的匹配位置。如果 SZL 控制单元曾经断电，那么系统将通过自学功能复位，借助前车轮转速信号测算出方向盘转数值（从直线行驶位置出发向右或向左的第一个或第二个方向盘转数），测算绝对转向角时需要这个方向盘转数值。控制单元复位后不需要重新匹配，只在更换了 SZL 或方向盘发生错位后才需要匹配，与此有关的状态复位已完成或需要匹配可以在诊断时用诊断仪读出。
- 7). 更换 SZL 后，通过 ISID 进行转向角匹配，故障排除。