8. 故障症状检修[收音机]

8.1 快速诊断

确认步骤1:接收条件症状(示例)

故障症状	天线信号情况	原因
扬声器只发出嗡 嗡声	无广播电波从天线至音频设备/汽车 导航装置的信号没有被 传输。	音频设备本身内部电路运 行所引起的电气噪音空气噪音
扬声器同时发出 嗡嗡声或咬碎声 以及正常声	虽然信号是从天线传输 至音频设备,但其他来源 的电气噪音更大	车辆电气部件运行所引起的电气噪音高压线、变电站(厂)、电气馈线(街上汽车)或摩托车的电气噪音。
同时从扬声器产 生巨大的声音和 正常声音(仅 FM)	● 在特定地方(例如建筑物 之间)由无线电电波所引 起的噪音。随着车辆本身 或周围车辆的移动,噪音 有所不同。(仅 FM)	● FM 信号的直接电波和反射 电波之间的干扰引起噪音 (多通道噪音)。

确认步骤2: 天线系统症状 (示例)

	可能的原因	AM 接收情况	FM 接收情况
•	天线馈线轴,开路 天线馈线插头没有 连接	NG: 无接收	YES:可以接收。(敏感性减少, 但在强电场下可以接收。)
•	天线馈线轴(+)至 接地(-),开路	NG: 无接收	NG: 无接收
•	天线馈线和天线,接 地不良	YES:可以接收(可能出现噪音)	YES: 可以接收(敏感性减少,但 在强电场下可以接收。)
•	天线馈线,插座和插 头连接不良	NG: 无接收(取决 于连接情况)	YES: 可以接收(取决于连接情况)

确认步骤3: 天线系统的简单检查

因为天线系统配有电容器,因此无法对连续性进行检查。因此进行以下简单检查。

- 1). 打开AM 无线电。
- 2). 转到无广播的频率, 你会听到嗡嗡的噪音。
- 3). 打开工作灯,在天线杆附近摇晃(大约10—20 mm{0.40—0.78in}) **说明:**检查时使用荧光型灯具。用其他类型的灯具不能进行精确诊断。
- 4). 如果确认了扬声器的沙沙声与工作灯的移动同步,则天线系统正常。

8.2 无线电接收(AM/FM)/无声音或音量低

可能的原因:

- 车辆蓄电池电压低
- 来自外部或广播电台无线电电波恶劣条件的电子干扰
- 附加电子设备 (双路无线电、导航系统、移动电话等)的干扰
- 天线插头连接不良
- 天线馈线故障
- 音响装置故障
- 天线杆没有安装

诊断流程:

- 1). 打开音频设备。
 - A). LCD 是否正确地显示?
 - 是: 执行第3 步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 测量+B 和ACC 接线端的电压。
 - A). 电压是否正常?

技术规格:

点火开关置于ON 位置: 大于等于11.5 V

怠速: 大于等于12.5 V

- 是:执行下一步。
- 否:对于第2项(音响系统)故障症状,执行诊断程序。
- 3). 将音量设置为10 至15.
 - A). 嗡嗡声是否已确认?
 - 是:执行下一步。
 - 否:对于第3 项(音响系统)或第4 项(音响系统)故障症状,执行 诊断程序。
- 4). 调收本地广播电台, 并检查接收情况。
 - A). 接收是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第6 步。
- 5). 按下PRESET 按钮, 并检查预设情况。
 - A). 预设是否已存储?
 - 是:系统正常。
 - 否:预设好广播电台。

- 6). 是否安装了附加电子设备(双向收音机、导航系统、移动电话等)? **说明:**靠近音频天线的电视天线可引起噪音。重新放置TV 天线。
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第8 步。
- 7). 拆下附加电子设备。
 - A). 打开音频设备,并检查接收情况。
 - B). 接收能力是否增强?
 - 是:系统正常。(向用户解释附加电子设备引起了噪音)
 - 否:执行下一步。
- 8). 参考确认步骤3, 并检查天线系统。
 - A). 是否发出沙沙声?
 - 是:更换音频装置。
 - 否:执行下一步。
- 9). 检查天线插头的连接情况。
 - A). 连接是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:将天线插头插牢。
- 10). 将点火开关切换至OFF。
 - A). 测量天线馈线轴和接地线之间的连续性。
 - B). 是否有连续性?
 - 是:更换天线馈线。
 - 否:执行下一步。
- 11). 在相同的故障条件下,与同一车型(型号/设备)的其他音频设备进行比较。
 - A). 用户设备和比较设备之间的接收效果是否相同?

说明:由于以下各项的不同,你可以感觉到接收效果有所不同粒(车辆方面的因素)

- a). 天线安装位置、高度、馈线线路、选装电气设备(音频设备因素)
- b). 音量相关型: 信号变弱时, 音量变化减少。(容易听到噪音)
- c). 降噪型: 信号变弱时, 音量减少, 这样噪音则不明显。
- 是:系统正常。(由来自外部电子干扰或较差的广播电台信号所引起。)
- 否:更换音频装置。

8.3 收音机发出噪音 (仅AM)

可能的原因:

- 天线杆没有安装
- 附加电子设备 (双路无线电、导航系统、移动电话等)的干扰
- 电池故障
- 车辆上的电器系统发出的噪音 (例如油泵)
- 充电系统故障
- 来自外部或广播电台无线电电波恶劣条件的电子干扰
- 天线插头连接不良
- 天线馈线故障
- 天线安装松动
- 音响装置故障

诊断流程:

- 1). 调收本地广播电台, 并检查接收情况。
 - A). 接收是否正常?
 - 是:调到广播电台的正确频率。如果没有预设,则进行预设。
 - 否:执行下一步。
- 2). 是否安装了附加电子设备(双向收音机、导航系统、移动电话等)? **说明:**靠近音频天线的电视天线可引起噪音。重新放置TV 天线。
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第4 步。
- 3). 拆下附加电子设备。
 - A). 打开音频设备, 并检查接收情况。
 - B). 接收能力是否增强?
 - 是:系统正常。(向用户解释附加电子设备引起了噪音)
 - 否:执行下一步。
- 4). 测量蓄电池电压。
 - A). 蓄电池电压是否正常?

技术规格:

点火开关置于ON 位置: 大于等于11.5 V

怠速: 大于等于12.5 V

说明:检查蓄电池电线是否牢固地连接至接线端。

- 是:执行下一步。
- 否:给蓄电池充电。检查充电系统,如有必要则进行修理或更换。

5). 噪音是否只在车辆电器系统(例如燃油泵)运行时才产生?

说明:通过断开保险丝,将开关转到ON&OFF位置,或断开&连接连接器的方法来确认受影响的电气部件。

- A). 使用了汽车故障诊断仪上的模拟功能时会容易一些。
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第7 步。
- 6). 检查电气部件的电源、接地情况和防噪音电容器。
 - A). 检查之后是否存在噪音?

说明: 检查以下各项:

- a). 检查电气部件的电源,看有无压降(与蓄电池电压相比较)
- b), 电气部件接地和车身之间的电阻。(应接近0 欧姆)
- c). 燃油泵的防噪音电容器的安装情况等
- 是:执行下一步。
- 否:故障检修完成。

说明:在无线电模式下,音频设备向天线放大器供应12V 的蓄电池电源以便接收AM 无线电。若不为天线放大器提供12V 的蓄电池电源,则音频设备不能接收AM 信号。如果AM 信号变强,则音频单元/汽车导航装置可接收到带有噪音的信号。

- 7). 检查天线插头的连接情况。
 - A), 连接是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:将天线插头插牢。
- 8). 将点火开关切换至OFF。
 - A). 测量天线馈线轴和接地线之间的连续性。
 - B). 是否有连续性?
 - 是:更换天线馈线。
 - 否:执行下一步。
- 9). 在相同的故障条件下,与同一车型(型号/设备)的其他音频设备进行比较。
 - A). 用户设备和比较设备之间的接收效果是否相同?

说明:由于以下各项的不同,你可以感觉到接收效果有所不同。(车辆方面的因素)

- a). 天线安装位置、高度、馈线线路、选装电气设备(音频设备因素)
- b). 音量相关型: 信号变弱时, 音量变化减少。(容易听到噪音)
- c). 降噪型: 信号变弱时, 音量减少, 这样噪音则不明显。
- 是:系统正常(噪音是由来自外部、或广播电台无线电电波的恶劣条件电子干扰所引起的)。
- 否:执行下一步。

- 10). 为天线安装部件和天线放大器重新固定接地。
 - A). 重新固定之后是否有噪音?
 - 是:更换音频装置。
 - 否:故障检修完成。

8.4 收音机发出噪音(仅FM)

可能的原因:

- 天线杆没有安装
- 附加电子设备(双路无线电、导航系统、移动电话等)的干扰
- 电池故障
- 车辆上的电器系统发出的噪音(例如油泵)
- 充电系统故障
- 来自外部或广播电台无线电电波恶劣条件的电子干扰
- 天线插头连接不良
- 天线馈线故障
- 天线安装松动
- 音响装置故障

说明:FM 广播具有"音质好"和"抗噪音"的优点,但FM 广播也有特别的噪音。 虽然音频设备在设计时已降低噪音,但是由于条件的变化,有时也会出现 噪音。

诊断流程:

- 1). 调收本地广播电台, 并检查接收情况。
 - A). 接收是否正常?
 - 是:调到广播电台的正确频率。如果没有预设、则进行预设。
 - 否:执行下一步。
- 2). 是否安装了附加电子设备(双向收音机、导航系统、移动电话等)?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第4 步。
- 3). 拆下附加电子设备。
 - A). 打开音频设备,并检查接收情况。
 - B). 接收能力是否增强?
 - 是:系统正常。(向用户解释附加电子设备引起了噪音)
 - 否:执行下一步。
- 4). 测量蓄电池电压。
 - A). 蓄电池电压是否正常?

技术规格:

点火开关置于ON 位置: 大于等于11.5 V

怠速: 大于等于12.5 V

说明: 检查蓄电池电线是否牢固地连接至接线端。

- 是:执行下一步。
- 否:给蓄电池充电。检查充电系统,如有必要则进行修理或更换。
- 5). 噪音是否只在车辆电器系统(例如燃油泵)运行时才产生?

说明:通过断开保险丝,将开关转到ON&OFF位置,或断开&连接连接器的方法来确认受影响的电气部件。

- A). 使用了汽车故障诊断仪上的模拟功能时会容易一些。
 - 是: 执行下一步。
 - 否:执行第7 步。
- 6). 检查电气部件的电源、接地情况和防噪音电容器。
 - A). 检查之后是否存在噪音?

说明:检查以下各项:

- a). 检查电气部件的电源,看有无压降(与蓄电池电压相比较)
- b). 电气部件接地和车身之间的电阻。(应接近0 欧姆)
- c). 燃油泵的防噪音电容器的安装情况等
- 是:执行下一步。
- 否:故障检修完成。
- 7). 检查天线插头的连接情况。
 - A). 连接是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:将天线插头插牢。
- 8). 将点火开关切换至OFF。
 - A). 测量天线馈线轴和接地线之间的连续性。
 - B). 是否有连续性?
 - 是:更换天线馈线。
 - 否: 执行下一步。
- 9). 在相同的故障条件下,与同一车型(型号/设备)的其他音频设备进行比较。
 - A). 用户设备和比较设备之间的接收效果是否相同?
 - 是:系统正常(噪音是由来自外部、或广播电台无线电电波的恶劣条件电子干扰所引起的)。
 - 否:执行下一步。
- 10). 为天线安装部件和天线放大器重新固定接地。
 - A). 重新固定之后是否有噪音?

说明: 当天线接地不正确时, FM 的某些噪音可能会很明显。

● 是:更换音频装置。

● 否:故障检修完成。

8.5 不能调谐 (SEEK不停止)

可能的原因:

- 音频面板故障
- 来自外部或广播电台无线电电波恶劣条件的电子干扰
- 天线插头连接不良
- 天线馈线故障
- 音响装置故障

诊断流程:

- 1). 按下然后释放按钮, 以检查SEEK按钮的触感是否正常。
 - A). 情况是否良好?
 - 是:执行下一步。
 - 否: 执行确认步骤1: 音频面板开关确认。如必要, 更换音频面板。
- 2). 检查LCD 显示。
 - A). 按下SEEK 开关时频率显示是否增加或减少?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行确认步骤1: 音频面板开关确认。如必要,更换音频面板。
- 3). 手动调谐到本地广播电台, 并检查接收情况。
 - A). 接收是否正常?
 - 是:执行第6 步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 检查天线插头的连接情况。
 - A). 连接是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:将天线插头插牢。
- 5). 将点火开关切换至OFF。
 - A). 测量天线馈线轴和接地线之间的连续性。
 - B). 是否有连续性?
 - 是:更换天线馈线。
 - 否:执行下一步。
- 6). 当时间地点变化时, 检查广播电台的数量是否改变。
 - A). 是否有变化?
 - 是:系统正常. (向用户解释,由于信号接收条件不同,SEEK 有时不停止。)

说明:夜晚时,信号到达的距离更远。AM 信号很明显,由于有外界广播电台或噪音,若干音频功能可能停止。虽然音响系统在夜晚可以抑制SEEK 和SCAN 功能的敏感性,但当信号很强时,音响系统可能选择并非所需的广播电台。本功能与驻车灯有关。当驻车灯或前照灯打开时,SEEK 和SCAN 可能对弱信号不起作用。

● 否:更换音频装置

8.6 无法预设(预设功能不运行)

可能的原因:

- 音响装置故障
- 音频面板故障

诊断流程:

- 1). 调到需要的电台,按下频道预设按钮1约2秒将其存储起来。
 - A). 使用PRESET 开关2 到5, 重复上述操作以存储其它电台。
 - B). 逐个按下频道预设开关1 到6。
 - C). 存储起来的电台是否存在?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第3 步。
- 2). 将点火开关切换至off 位置, 然后再切换至ACC 位置。
 - A). 按下预设开关, 检查是否存储预设电台。
 - B). 广播电台是否存储起来?
 - 是:系统正常。(使用用户手册,向客户解释预设程序)
 - 否: 更换音频装置。
- 3). 将音频面板从音频设备上拆下, 重新将音频面板安装到音频设备上。
 - A). 打开音频设备。
 - B). 当按下POWER/VOLUME 开关时,同时按下RDM/PRESET 开关3 持续0.2 s 或 更长时间。
 - C). 按下所有开关,并检查蜂鸣器是否响起。
 - D). 所有开关是否正常?
 - 是:更换音频装置。
 - 否:更换音频面板。

8.7 无线电滑移的接收频率

可能的原因:

- 来自外部或广播电台无线电电波恶劣条件的电子干扰
- 音响装置故障

诊断流程:

- 1). 按下SEEK 按钮, 并检查是否已调到所需要的广播电台。
 - A). 情况是否良好?
 - 是:执行第3 步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 当接收频率的指示固定时,检查是否能在某地接收到其他广播电台。
 - A). 是否能接收到其他电台?


说明:从广播电台接收到弱信号,并接近一根发出强信号的广播天线时, 有时会接收到发射强信号的广播。

- 是:执行下一步。
- 否: 更换音频装置。
- 3). 在相同的故障条件下,与同一车型(型号/设备)的其他音频设备进行比较。A). 用户设备和比较设备之间的接收效果是否相同?
 - 是:故障检修完成。
 - 否:更换音频装置。

8.8 参考


多路径噪音

● 来自FM 发射器的信号是高频信号,类似于光束,因为其不会因拐角而弯曲,但却会反射。由于FM 信号可被障碍物所反射,因此可以同时接收直接的信号和经过反射的信号。这引起了接收的稍微延迟,表现为声音断续或失真。

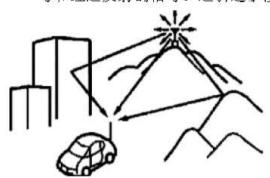

颤声/跳越噪音

山谷、高建筑物或其它障碍物之间的信号很弱。当车辆经过此类地区时,接收条件可能突然改变,导致出现噪音。

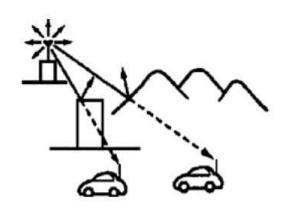

立体声和非立体声接收

● 信号很弱时,立体声接收当中可能会出现更多噪音。与立体声接收相比,非 立体声接收的噪音相对没那么明显。

音响系统中采取的措施

分离控制

 利用非立体声接收的噪音比立体声接收的噪音小的特性,当信号变弱或出现 多通道现象时,音响系统自动将立体声接收转换为非立体声接收,从而减少 噪音。

高音控制

- 当信号很弱或出现多路径现象时,音响系统限制高频率波段的音量水平,从 而减少噪音。分离控制和高音控制的效果设置
- 分离控制和高音控制会影响音质,因此专门为各车型进行调音。(特性比较 必须在同一车型上进行)

高音设定 二 有效范围较小 二 噪声非常明显

噪声抑制设定 二 有效范围较大 二 噪声不太明显

备注:

● 夜晚时,信号到达的距离更远。AM 信号很明显,由于有外界广播电台或噪音,若干音频功能可能停止。虽然音频系统在夜晚可以抑制SEEK 和SCAN 功能的敏感性,但当信号很强时,音频系统可能选择并非所需的广播电台。本功能与驻车灯有关。当驻车灯或前照灯打开时,SEEK 和SCAN 可能对弱信号不起作用。

