

发动机故障灯亮

故障现象：

一辆车型为 QCJ7240，行驶里程：19000km 的比亚迪 F6 2.4L 的轿车，怠速抖动，发动机故障灯亮，发动机系统存在故障码 P0303 和 P0110。

故障诊断：

- 1).起动着车，发现发动机故障灯常亮，且伴随着怠速抖动，发动机运转很不平稳。
- 2).用 ED300 诊断仪测的故障码为 P0303：曲轴位置传感器故障（3 缸），该故障码含义详细解释为：气缸 3 不跳火被侦测到。
- 3).检查发现 3 缸的火花塞上有积炭，而其余 3 个缸火花塞颜色正常，怀疑 3 缸的点火线圈有故障。但从表面上，看不出点火线圈有异常。经尝试更换 3 缸点火线圈，清除故障码后，发动机故障灯不亮。但怠速较低，约 600rpm。此时数据流：水温 83 度，节气门位置 4%，进气流量 2g/s,怠速自学习 10 分钟后，怠速转速还是 600rpm 左右。
- 4).考虑到该车已行驶 19000 公里，检查节气门，发现有很多积炭，于是将节气门拆下清洗后装车，怠速时数据流：水温 85 度、节气门位置 5%、进气流量 8g/s，转速一直保持在 2000rpm 左右不下来。再次怠速自学习后，怠速仍然偏高（2000rpm 左右）。从数据流上分析，此时节气门开度较大（节气门无积碳，正常怠速时节气门开度应为 1%-2%），导致进气量偏大，喷油量也随之偏大，所以怠速偏高。再由电子节气门的控制原理分析，怀疑加速位置传感器可能存在故障。
- 5).将钥匙打在 ON 档，在不着车的情况下，节气门位置在 7%（正常时应为 5%）。后了解到，之前该车因为怠速低，将油门拉线调紧过；于是将油门拉线松开，调整至初始位置。
- 6).起动着车，怠速数据流：水温 82 度、节气门位置 1%、进气流量 3g/s，转速约 750rpm，怠速自学习 10 分钟后，怠速平稳在 750rpm。路试，加速性能良好，但发动机故障灯又亮了，测得故障码为 P0110(进气温度传感器开路或断路)。
- 7).从 P0110 故障码定义上分析，初步怀疑是空气流量传感器（进气温度传感器与空气流量传感器一体）线束插头接触不良导致的故障，后将空气流量传感器插头针脚处理后，故障依旧。于是怀疑可能为空气流量传感器与发动机 ECU 间的线路有断路现象。
- 8).进一步检查线路：将钥匙打在 ON 档，用万用表测空气流量传感器线束插头 X321-3 号针脚有 12V 电压，说明该线路正常，后检查空气流量传感器线束插头 X321-4 号针脚到发动机线束插头 X354-11 号针脚之间的线路不通，有断路现象。于是将该段线路分段检查，测量发动机线束插头 X354-11 与 J3521-15 之间

的线路导通，说明该段线路没问题；检查 J321-15 与空气流量传感器线束插头 X321-4 之间线路不导通，因此确定该线路有断路现象。

9).从 J321-15 与空气流量传感器线束插头 X321-4 之间直接连了一根导线后，安装试车，发动机故障灯熄灭，故障码未再现，因此确认故障部位为发动机线束 I 内部断路。

因无法确定线路断路处，更换发动机线束 I，后试车故障未再出现，故障全部排除。

维修总结：

1).在维修 4G69 发动机时，如断开蓄电池负极线、或更换发动机 ECU、或更换电子节气门后，可能会引起发动机怠速偏高或偏低，此时应先做怠速自学习，而不需要调节加速位置传感器。

2).4G69 发动机空气流量传感器装在进气软管上，每次在拆装空气滤清器滤芯总成时应将传感器线束插头拔掉，如不拔掉，因空气流量传感器线束较短，在拆装时可能将线束拉断。在插拔接头时也要注意避免将线束拉断。